

## 取扱説明書

**電動アクチュエータ**

**KBXシリーズ**

**KBX-T5 スライダタイプ<sup>®</sup>**

**KBX-T7 スライダタイプ<sup>®</sup>**

- 製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
- 特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- この取扱説明書は必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保管しておいてください。

# はじめに

このたびは、電動スライダK BXシリーズをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございました。  
電動スライダK BXシリーズをご使用になる前に、正しく使用していただくための手引書としてこの「軸本体取扱説明書」をお読みください。

電動スライダK BXシリーズの全般については、KCA-25 取扱説明書（基本編）をご参照ください。

## ご注意

1. 本機は、労働安全衛生規則第36条第31号に規定する産業用ロボットに該当するものです。従って、ご使用に際しましては労働安全衛生法第28条に基づく「産業用ロボットの使用などの安全基準に関する技術上の指針」に「選定」「設置」「使用」「定期検査等」「教育」それぞれの項に必要な留意事項が示されています。熟読いただき必ず実施してください。
2. 本製品の適用について
  - ・本製品は、一般産業用で人命に危害を及ぼす恐れがある装置に使用することを目的に設計、製造されていません。
  - ・本製品を特殊用途（乗用移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力用、電力用等）に使用する場合は、当社営業窓口までご照会ください。
  - ・本製品は厳重な品質管理下で製造していますが、本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、安全装備を設置してください。
3. 本機は、防爆構造にはなっていませんので、周囲環境に十分注意してください。
4. 本書の内容は、万全を期しておりますが、万一不可解な点や誤り等、お気づきの点がありましたら、ご一報くださいるようお願いします。
5. 運用した結果の影響については、4項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
6. 本書の内容については、将来予告無しに変更することがあります。

# 目次

概要	1
第1章 安全について	1
■1.1 安全上のご注意	1
■1.2 安全に使用していただく為に	5
■1.3 保証	8
第2章 出荷品リスト	9
■2.1 出荷品リスト	9
第3章 軸仕様	10
■3.1 軸形式及び各部の名称	10
■3.2 単軸仕様	11
第4章 軸の設置	15
■4.1 軸の設置	15
■4.2 軸別ロボットタイプ	17
■4.3 パラメータの値	18
第5章 使用上のご注意	20
■5.1 サーボゲインの設定について	20
■5.2 スライダ部を押す動作の摺動抵抗の増大について	24
第6章 保守・点検	25
■6.1 検査、保守作業時の留意事項	25
■6.2 作業開始前点検	26
■6.3 定期点検	26
■6.4 清掃	27
■6.5 各部の給脂	27
■6.6 原点位置の調整	29
■6.7 原点位置の変更	31
■6.8 モータ交換・口出し方向の変更手順	33
■6.9 ステンレスシートの取り外し、取り付け	35
■6.10 その他の部位の保守について	36
■6.11 ボルト・ナット締付トルク	36
第7章 保守部品	37
■7.1 保守部品について	37

## 概要

- ・本書では軸種別の形式表示方法、仕様、単軸の設置方法及びモータの交換手順等を記載しています。

## 第1章 安全について

### ■1.1 安全上のご注意

- 当社、電動スライダを安全にご使用いただくために、設置、プログラミング、運転、保守、点検等の前に、取扱説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、本機の側など、いつでもご覧になれるところに置いてご利用ください。

電動スライダを安全にお使いいただくために  
必ずお守りください。

お買い上げいただいた製品（本機）および取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項や重要な注意事項を下記マークにて示しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



：この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



：この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を被る可能性が想定される内容および物的損害（家屋・家財および家畜・ペットに関する拡大傷害）の発生が想定される内容を示しています。



：操作手順上のポイントや留意事項および本機を効率的に使用するためのポイントを簡潔に説明しています。



## 警告

- ロボットの可動範囲への立ち入り防止のため、安全防護柵を設けること。  
安全防護柵に扉などを設ける場合は、扉を開いたらロボットが非常停止するよう連動させること。
- 非常停止時に備え、コントローラの非常停止入力端子に非常停止ボタンスイッチを接続し、操作しやすい場所に設置すること。  
非常停止ボタンは自動に復帰せず、また、人が不用意に復帰させるとができない構造であること。
- 配線工事は電気設備基準や内線規定に従って安全・確実に行うこと。  
誤った配線工事は感電や火災の原因になります。
- 製造業者の許可無しに修理・改造は絶対に行わないこと。  
事故発生や故障の原因になります。
- 保守、点検作業前には、コントローラの電源供給元のスイッチを切り、ロボットの調整作業に従事している作業者以外の者が不用意に電源を入れないように対策を講じること。  
(施錠及び「投入禁止」の札の掲示)  
また、電源OFF後、10分間はコントローラ内部に触れないこと。  
コンデンサの残留電圧により感電のおそれがあります。
- コントローラ内部のヒートシンクやセメント抵抗には触れないこと。  
高温になっていますので、やけどの原因となります。  
点検の際は、十分に時間をおいて、冷えてから行うこと。
- ステンレスシートの取り扱いには注意すること。  
端面で手を切るおそれがあります。
- 本機の内外部に水をかけたり、水拭きなどはしないこと。  
感電や故障のおそれがあります。  
汚れたときは、かたく絞った布で汚れを拭き取ること。  
シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないこと。
- 本機の開口部から内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないこと。  
火災、感電の原因となります。
- 稼働部や開口部には指や手を入れないこと。  
けがをする恐れがあります。
- 軸本体を水平取付以外で使用する場合はブレーキ付き軸を使うこと。  
電源OFF時にスライダが落下し、けがをする恐れがあります。
- 製品は重いので搬送の際は重量及び重心位置を確認の上、ケーブルを外して持ち運ぶこと。また、スライダを持って運搬はしないこと。  
スライダが移動し、けがをする恐れがあります。
- 本機をマッサージ機など生体に使用しないこと。  
教示間違いや操作ミスにより、けがをする恐れがあります。

## ⚠ 警告

- 本機は完全密封構造ではありません。使用中に摺動用樹脂の摩耗分が飛び散ったり、液状化したグリースの油分が、軸本体の隙間より垂れる場合あります。  
食品や薬品関連、精機機器関係などの用途に使用の際には混入防止の対策を講ずること。
- ロボットタイプの入力とメモリの初期化（イニシャライズ）は正しく行うこと。  
ロボットタイプの入力やメモリの初期化を行った場合、ロボットが予期せぬ方向に動き、けがをする恐れがあります。
- 引火性ガスや爆発雰囲気の中では使用しないこと。  
本機は防爆構造にはなっていませんので、爆発する恐れがあります。
- ケーブル類（電源ケーブル、コントローラケーブル）を傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないこと。  
火災、感電や故障の原因となります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常発生時は、直ちに電源を切り、使用を中止すること。  
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

## ⚠ 注意

- 周囲温度が40°Cを超えるか、結露の原因となるとなるような温度変化の激しい場所、あるいは直射日光の当たるような場所には設置しないこと。  
また、狭い場所に設置するとコントローラ自体や外部機器の発熱により、周囲温度が上昇し、故障や誤動作の原因となります。
- 衝撃や振動のある場所では使用しないこと。また、導電性粉塵、腐食性ガス、オイル等のミストが発生する雰囲気中では使用しないこと。  
火災、感電、故障、誤動作などの原因となることがあります。
- 塵埃の多い場所では使用しないこと。  
本機は防塵構造になつていませんので、故障の原因となります。
- 補修部品はメーカー指定以外のものは使用しないこと。  
指定以外のものを使用しますと、十分な性能が發揮できないばかりか、故障の原因となります。
- ロボット本体取付架台は剛性のあるものを使用すること  
架台の剛性が不足しますと、ロボット動作中に振動（共振）が発生し、作業に悪影響を及ぼします。
- 停電時はフリーランになるので、機械類、ワークの損傷の恐れがある場合は水平使用の軸であってもブレーキ付軸を使用すること  
本機はダイナミックブレーキ機能を内蔵しておりません。  
本機のブレーキの仕様は、保持用であり、制動用ではありません。制動用として使用される場合、弊社まで確認をしてください



## 注意

- 本機の最大速度を超えるような外力をスライダに加えないこと。  
故障、誤動作などの原因となることがあります。
- コントローラの電源がON状態で、コネクタの抜き差しを行わないこと  
コントローラの故障・誤動作の恐れがあります。
- ワークの落下・飛散に対する安全防護を行うこと  
衝突により、軸本体に急激な減速度が発生しワークが落下・飛散する恐れがあります。
- 装置全体のリスクアセスメントを行い必要な防護措置をとること
- 本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として適切な処理をすること。  
廃棄物の区分については、貴社の規定及び、各自治体、産業廃棄物処理業者のルール等に従って処理をしてください。


## ■1.2 安全に使用していただく為に

電動スライダK BXシリーズをご使用いただく際に、必ず下記を満足する措置を行ってください。

本機は、労働安全衛生規則第36条31号に規定する産業ロボットに該当するものです。ご使用に際しましては、労働安全衛生法第28条に基づく「産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上指針」に「選定」「設置」「使用等」「定期検査等」「教育」それぞれの項に必要な留意事項が示されています。先ず、熟読いただき必ず実施してください。以下に記載する内容は、その一部の紹介です。


### ■1.2.1 安全対策

- (1) 人がロボットの危険領域に容易に入れないように安全防護柵を設けてください

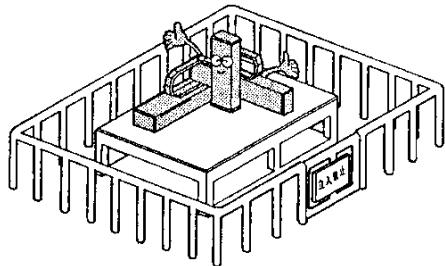

1. 作業中に生じる力や環境条件に十分耐える強度を持ち、容易に調整、撤去、乗り越えなどできない構造とすること。
2. 安全防護柵に、のこ歯状または鋭利な縁、突起などの危険部がないこと。
3. 固定式とすること。
4. 安全防護柵に扉などを設ける場合は、扉を開くこととロボットの停止を連動させること。

- (2) 非常の場合などに、作業者が操作しやすい位置に、ロボットを速やかに停止させる非常停止装置を設けてください。

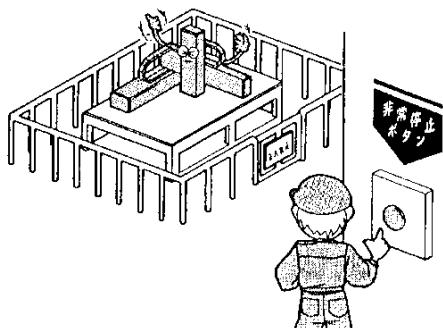

1. 非常停止機能は人が非常停止ボタンスイッチを操作したとき、ロボットを速やかに、かつ、確実に停止させる能力をもつこと。
2. 非常停止ボタンは赤色とすること。
3. 非常停止装置は作業者が、引っ張る、押す、触れる、光線を遮るなどの操作をしやすい位置に設けること。
4. 非常停止機能は作動した後、自動的に復帰せず、また、人が不用意に復帰させることができないこと。

- (3) 安全確保のため、ロボット本体及び制御装置は絶対に改造しないでください。

### ■1.2.2 設置にあたっての注意事項

ロボットの設置にあたっては次の点に注意してください。

- (1) ロボットのティーチング及び、保守点検の作業を行うために必要な作業空間が確保出来るように配置すること。
- (2) ロボットコントローラ及び、他のコントローラや、固定型操作盤は、可動範囲外であって、かつ、操作者がロボットの作動を見渡せる位置に設置すること。
- (3) 圧力計、油圧計その他の計器は見やすい位置に設けること。
- (4) 電気配線及び、油空圧配管は、損傷を受けるおそれのある場合は覆い等をもうけること。
- (5) 非常の際に非常停止装置を有効に作動させることができるようにするため、非常停止装置用スイッチを操作盤以外の箇所に必要に応じて設けること。

## ■1.2.3 使用にあたっての注意事項

ロボットの使用にあたっては次の点に注意してください。

### 【可動範囲内における作業について】

#### (1) 作業規定

次の事項についての規定を定め、これにより作業を行ってください。

1. 起動方法、スイッチの取扱い方法等、作業において必要となるロボットの操作の方法及び手順
2. ティーチング作業を行う場合のロボット本体の速度。
3. 複数の作業者に作業を行わせる場合における合図の方法。
4. 異常時に作業者が取るべき異常の内容に応じた措置。
5. 非常停止装置等が作動し、ロボットの運転が停止した後、これを再起動させるために必要な異常事態の解除の確認、安全の確認等の措置。
6. 上記事項のほか、次に掲げるロボットの不意な作動による危険またはロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置。
  - ・操作盤への表示。
  - ・可動範囲内で作業を行う者の安全を確保するための措置。
  - ・作業を行う位置、姿勢等。
  - ・ノイズによる誤作動の防止対策。
  - ・関連機器の操作者との合図の方法。
  - ・異常の種類及び判別法。
7. 作業規定は、ロボットの種類、設置場所、作業内容等に応じた適切なものとする事。
8. 作業規定の作成に当たっては、関係作業者、メーカーの技術者、労働安全コンサルタント等の意見を求めるように努めること。

#### (2) 操作盤への表示

作業中は、当該作業に従事している作業者以外の者が起動スイッチ、切替スイッチ等を不用意に操作する事を防止するため、当該スイッチ等に作業中である旨のわかりやすい表示をし、または操作盤のカバーに施錠する等の措置を講じてください

#### (3) 可動範囲内で作業を行う者の安全を確保するための措置

可動範囲内で作業を行うときは、異常時に直ちにロボットの運転が停止できるよう、次のいずれかの措置またはこれらと同等以上の措置を講じてください。

1. 必要な権限を有する監視人を、可動範囲外であって、かつ、ロボットの作動を見渡せる位置に配置し、監視の職務に専念させ、次の事項を行わせること。
  - ・異常の際に直ちに非常停止装置を作動させること。
  - ・作業に従事する作業者以外の者を、可動範囲内に立ち入らせないようにすること。
2. 非常停止装置用のスイッチを可動範囲内で作業を行う者に保持させること。
3. 電源の入切及び、油圧または空圧源の入切の構造を有する可搬型操作盤を用いて作業を行わせること。

#### (4) ティーチング等の作業開始前の点検

ティーチング等の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは直ちに補修その他必要な措置を講じてください。

1. 外部電源の被覆または外装の損傷の有無。（この点検は電源を切ってから行ってください。）
2. ロボット本体の作動の異常の有無。
3. 制動装置及び、非常停止装置の機能。
4. 配管からの空気圧または油洩れの有無。

(5) 作業工具の掃除などの措置

塗装用ノズル等の作業工具をロボット本体に取付ける場合であって、当該作業工具の掃除などを行う必要があるものについては、当該掃除等が自動的に行われるようすることにより、可動範囲内へ立ち入る機械をできるだけ少なくすることが望ましい。

(6) 残圧の解放

空圧系統部分の分解、部品交換等の作業を行うときは、あらかじめ駆動用シリンダー内の残圧を開放すること。

(7) 確認運転

確認運転はできる限り可動範囲に立ち入らずに行うこと。

(8) 照度

作業を安全に行うために必要な照度を保持すること。

【自動運転を行うにあたって】

(1) 起動時の措置

ロボットを起動させるときは、あらかじめ次の事項を確認するとともに、一定の合図を定め関係作業者に対し合図を行ってください。

1. 可動範囲内に人がいないこと。
2. 可動型操作盤、工具等が所定の位置にあること。
3. ロボットまたは関連機器が異常表示等していないこと。

(2) 自動運転及び、異常発生時の措置。

1. ロボットの起動後、自動運転中であることを示す表示がなされていることを確認すること。
2. ロボットまたは関連機器に異常が発生した場合において、応急処置などを行うため可動範囲内に立ち入るべきときは、当該立ち入りの前に、非常停止装置を作動させる等によりロボットの運転を停止させ、かつ、安全プラグを携帯し、起動スイッチに作業中である旨を表示する等、当該応急処置を行う作業者以外の者がロボットを操作することを防止するための措置を講ずること。

## ■1.3 保証

### ■1.3.1 保証期間

本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

- (1) 当社工場出荷後 24 ヶ月
- (2) お客様据付後 18 ヶ月
- (3) 稼働時間 4000 時間

### ■1.3.2 保証内容

- (1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
- (2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い・ご使用にて発生した故障に限り、当社は無償修理を行います。また、修理は工場返送によるものと致します。お客様ご都合により、サービス員派遣等にて対応した場合、交通費や宿泊費等、その製品修理に直接関係しない発生費用について別途ご請求させていただく場合があります。

### ■1.3.3 免責事項

次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

- (1) 取扱説明書と異なったご使用、および、ご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
- (2) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品\*1 の劣化など）
- (3) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
- (4) 当社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
- (5) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
- (6) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
- (7) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
- (8) 日本国内で購入された本製品を国外へ持ち出した場合

\*1：消耗品とは、各製品の取扱説明書に示す保守交換部品（予備部品）及び定期的に交換を必要とする部品（バックアップ用電池等）を指します。

### ■1.3.4 ご注意

- (1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、当社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
- (2) 万一、取扱説明書に掲げた「警告」および「注意」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、当社は責任を負いかねます。
- (3) 取扱説明書の「警告」、「注意」および、その他記載事項は当社の想定し得る範囲内のものであることをご了承ください。
- (4) 技術資料として掲示しております数値は、あくまでも計算による値であり、耐久等の目安を示すもので、保証するものではありません。使用条件により差異が生じますのでご注意ください。

## 第2章 出荷品リスト

### ■2.1 出荷品リスト

軸本体は通常下記の部品構成で出荷されます。

(1) 軸本体


(2) 取扱注意書

## 第3章 軸仕様

### ■3.1 軸形式及び各部の名称

#### ■軸形式


軸形式は、下記となります。

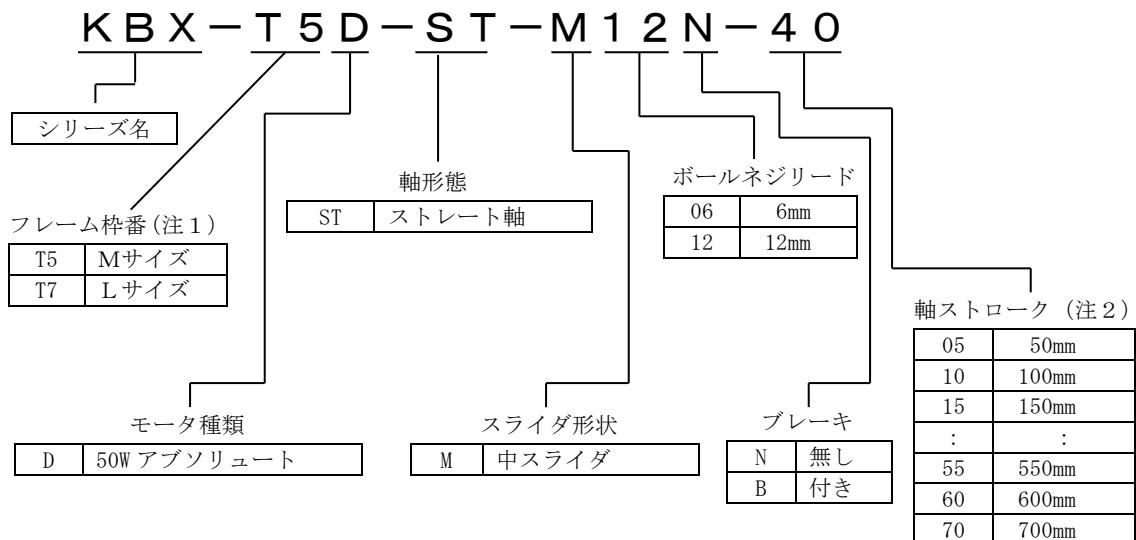

(注1) フレーム幅: Mサイズ 45mm Lサイズ 64mm

(注2) 軸ストロークは、■3.2 (3) 軸寸法にて、各タイプの最大ストロークをご参照ください。

#### ■各部名称

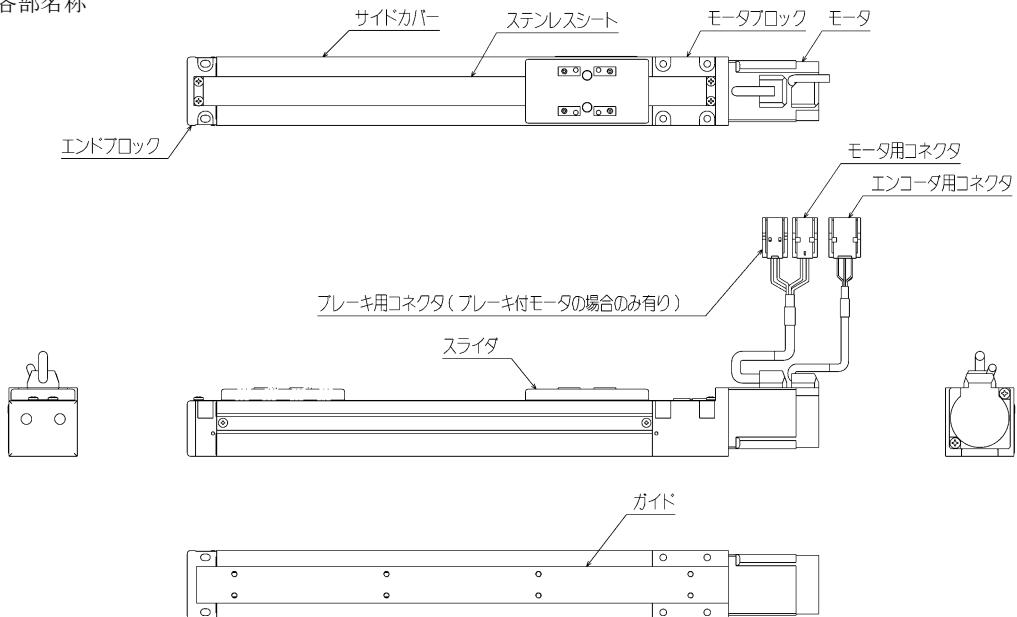

## ■3.2 単軸仕様

### (1) 仕様

軸形式 KBX-T5D-ST-M□□□-□□

モータ	AC サーボモータ 50W アブソリュート				
駆動方式	ボールネジφ8 リード 12mm , 6mm				
ガイド方式	リニアガイド（シングル）、ベアリングブロック（1個）				
最大可搬質量 (注1)(注3)	ボールネジリード	水平	垂直		
	12mm	5kg	1.5kg		
	6mm	10kg	3kg		
最大速度 (注1)(注2)	ボールネジリード 12mm	800mm/s (注1)			
	ボールネジリード 6mm	400mm/s (注2)			
静的許容モーメント (注4)	MR:31 N·m MP:12 N·m MY:12 N·m				
位置繰り返し精度 (注5)	±0.02mm				
分解能	0.01mm				
定格推力 (注6)	ボールネジリード 12mm	83N			
	ボールネジリード 6mm	166N			


(注1) 加速減速時間：0.3s以上の場合の値です。

(注2) 最大速度は、軸ストロークにより以下になります。

ストローク範囲	最大速度	
	リード 12mm	リード 6mm
450mm 以下	800mm/s	400mm/s
500mm	630mm/s	340mm/s

(注3) 移動後の休止時間は1.0s以上にしてください。

(注4) モーメント記号とモーメントの方向は以下になります。

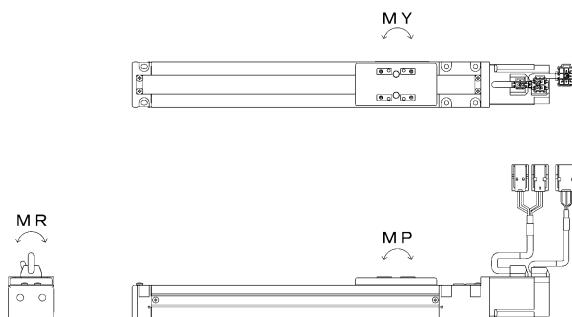

MR: ローリングモーメント

MP: ピッチングモーメント

MY: ヨーイングモーメン

(注5) 周囲温度 20°C一定時で7回試行時の一方向位置繰り返し精度です。絶対位置決め精度ではありません。軌跡精度は保証しておりません。

(注6) 定格推力は、モータの定格トルクとボールネジリードより算出した、効率 100%で動作した場合の理論値です。

軸形式 KBX-T7D-ST-M□□□-□□

モータ		AC サーボモータ 50W アブソリュート	
駆動方式		ボールネジ $\phi 12$ リード 12mm リード 6mm	
ガイド方式		リニアガイド（シングル） ベアリングブロック（1個）	
最大可搬質量	ボールネジリード	水平	垂直
	12mm	12kg	4kg
	6mm	30kg	8kg
最大速度	ボールネジリード 12mm	800mm/s (注 1)	
	ボールネジリード 6mm	400mm/s (注 2)	
静的許容モーメント		MR: 58 N·m	MP: 25.7 N·m
位置繰り返し精度		$\pm 0.02$ mm	
分解能		0.01mm	
定格推力 (注 3)	ボールネジリード 12mm	83N	
	ボールネジリード 6mm	166N	


(注 1) 加速減速時間：0.3s 以上の場合の値です。

(注 2) 最大速度は、軸ストロークにより以下になります。

ストローク範囲	最大速度	
	リード 12mm	リード 6mm
550mm 以下	800mm/s	400mm/s
600mm	680mm/s	340mm/s
700mm	500mm/s	250mm/s

(注 3) 移動後の休止時間は 1.0s 以上にしてください。


(注 4) モーメント記号とモーメントの方向は以下になります。

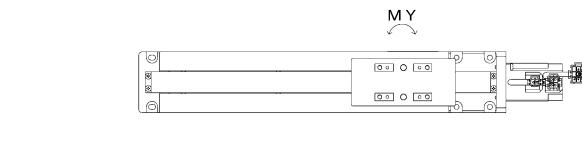

MR: ローリングモーメント

MP: ピッキングモーメント

MY: ヨイニングモーメント

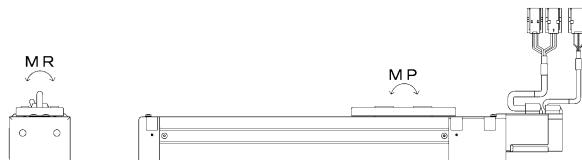

(注 5) 周囲温度 20°C一定時で 7 回試行時の一方向位置繰り返し精度です。絶対位置決め精度ではありません。軌跡精度は保証しておりません。

(注 6) 定格推力は、モータの定格トルクとボールネジリードより算出した、効率 100%で動作した場合の理論値です。


(2) 軸寸法

[KBX-T5D-ST-\*\*\*]

形式	ブレーキ無 KBX-T5D-ST- M**N-05	KBX-T5D-ST- M**N-10	KBX-T5D-ST- M**N-15	KBX-T5D-ST- M**N-20	KBX-T5D-ST- M**N-25	KBX-T5D-ST- M**N-30	KBX-T5D-ST- M**N-35	KBX-T5D-ST- M**N-40	KBX-T5D-ST- M**N-45	KBX-T5D-ST- M**N-50
	ブレーキ付 KBX-T5D-ST- M**B-05	KBX-T5D-ST- M**B-10	KBX-T5D-ST- M**B-15	KBX-T5D-ST- M**B-20	KBX-T5D-ST- M**B-25	KBX-T5D-ST- M**B-30	KBX-T5D-ST- M**B-35	KBX-T5D-ST- M**B-40	KBX-T5D-ST- M**B-45	KBX-T5D-ST- M**B-50
ストローク X (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
全長 L (mm)	265.5(301.1)	315.5(351.1)	365.5(401.1)	415.5(451.1)	465.5(501.1)	515.5(551.1)	565.5(601.1)	615.5(651.1)	665.5(701.1)	715.5(751.1)
本体長さ L L (mm)	206	256	306	356	406	456	506	556	606	656
L 3 (mm)	151	201	251	301	351	401	451	501	551	601
L 4 (mm)	141.6	191.6	241.6	291.6	341.6	391.6	441.6	491.6	541.6	591.6
取付穴数 P	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
取付穴間隔数 N	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
質量 (kg)	1.2(1.4)	1.3(1.5)	1.4(1.6)	1.5(1.7)	1.6(1.8)	1.7(1.9)	1.8(2)	1.9(2.1)	2.2(2.2)	2.1(2.3)

注. ( ) 内の値は、ブレーキ付軸の場合に適応する

形式の “\* \*” 部は、ボールねじリードを表す  
(ボールねじリード 12 mm の場合 12、6 mm の場合 : 6)

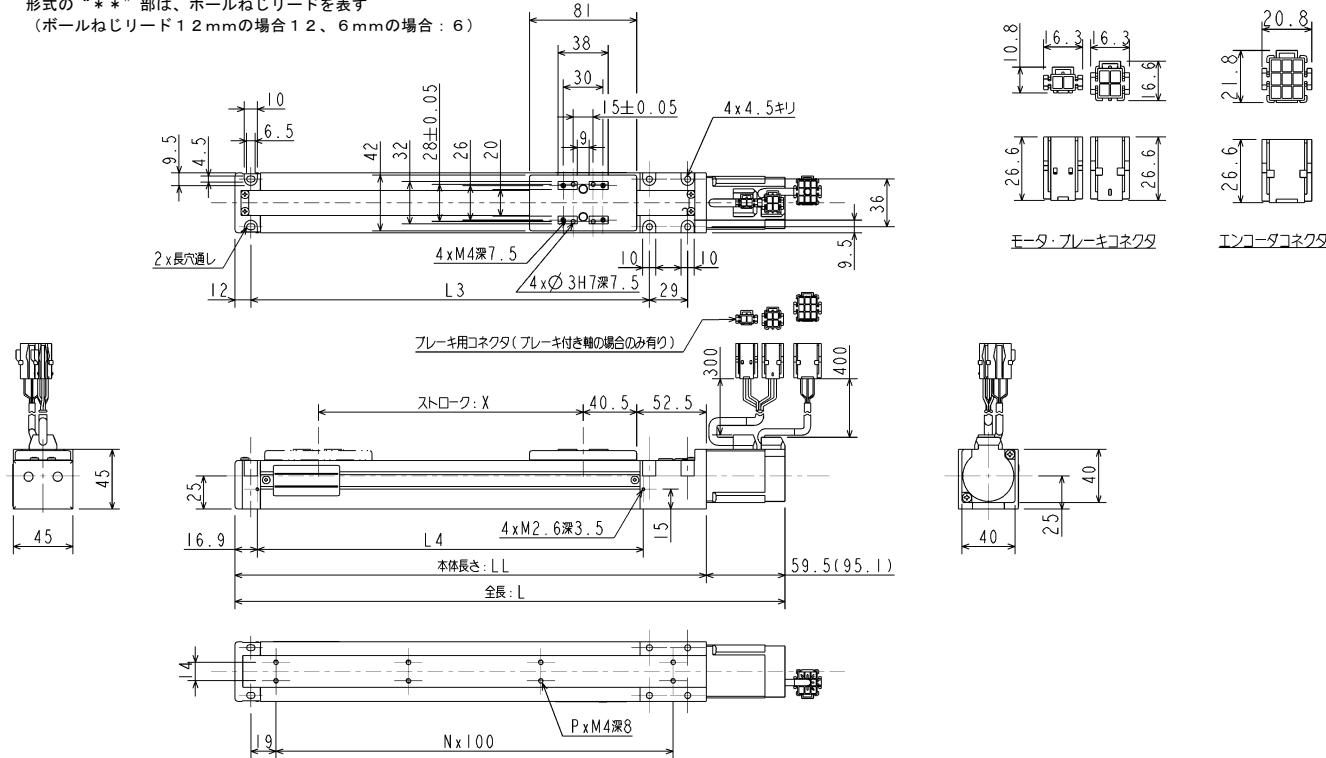


[KBX-T7D-ST-\*\*\*]

形式	ブレーキ無 KBX-T7D-ST- M**N-05	KBX-T7D-ST- M**N-10	KBX-T7D-ST- M**N-15	KBX-T7D-ST- M**N-20	KBX-T7D-ST- M**N-25	KBX-T7D-ST- M**N-30	KBX-T7D-ST- M**N-35	KBX-T7D-ST- M**N-40	KBX-T7D-ST- M**N-45	KBX-T7D-ST- M**N-50	KBX-T7D-ST- M**N-55	KBX-T7D-ST- M**N-60	KBX-T7D-ST- M**N-70
	ブレーキ付 KBX-T7D-ST- M**B-05	KBX-T7D-ST- M**B-10	KBX-T7D-ST- M**B-15	KBX-T7D-ST- M**B-20	KBX-T7D-ST- M**B-25	KBX-T7D-ST- M**B-30	KBX-T7D-ST- M**B-35	KBX-T7D-ST- M**B-40	KBX-T7D-ST- M**B-45	KBX-T7D-ST- M**B-50	KBX-T7D-ST- M**B-55	KBX-T7D-ST- M**B-60	KBX-T7D-ST- M**B-70
ストローク X (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
全長 L (mm)	296.5(332.1)	346.5(382.1)	396.5(432.1)	446.5(482.1)	496.5(532.1)	546.5(582.1)	596.5(632.1)	646.5(682.1)	696.5(732.1)	746.5(782.1)	796.5(832.1)	846.5(882.1)	946.5(982.1)
本体長さ L <sub>1</sub> (mm)	237	287	337	387	437	487	537	587	637	687	737	787	887
L <sub>2</sub> (mm)	171	221	271	321	371	421	471	521	571	621	671	721	821
L <sub>3</sub> (mm)	171	221	271	321	371	421	471	521	571	621	671	721	821
L <sub>4</sub> (mm)	171	221	271	321	371	421	471	521	571	621	671	721	821
取付穴数 P	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	18
取付穴間隔 N	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8
質量 (kg)	2.3(2.5)	2.5(2.7)	2.7(2.9)	2.9(3.1)	3.1(3.3)	3.3(3.5)	3.5(3.7)	3.7(3.9)	3.9(4.1)	4.1(4.3)	4.3(4.5)	4.5(4.7)	4.9(5.1)

注. ( ) 内の値は、ブレーキ付軸の場合に適応する

形式の “\* \* ” 部は、ボルネジリードを表す

(ボルネジリード 1.2 mm の場合 1.2, 6 mm の場合 : 6)

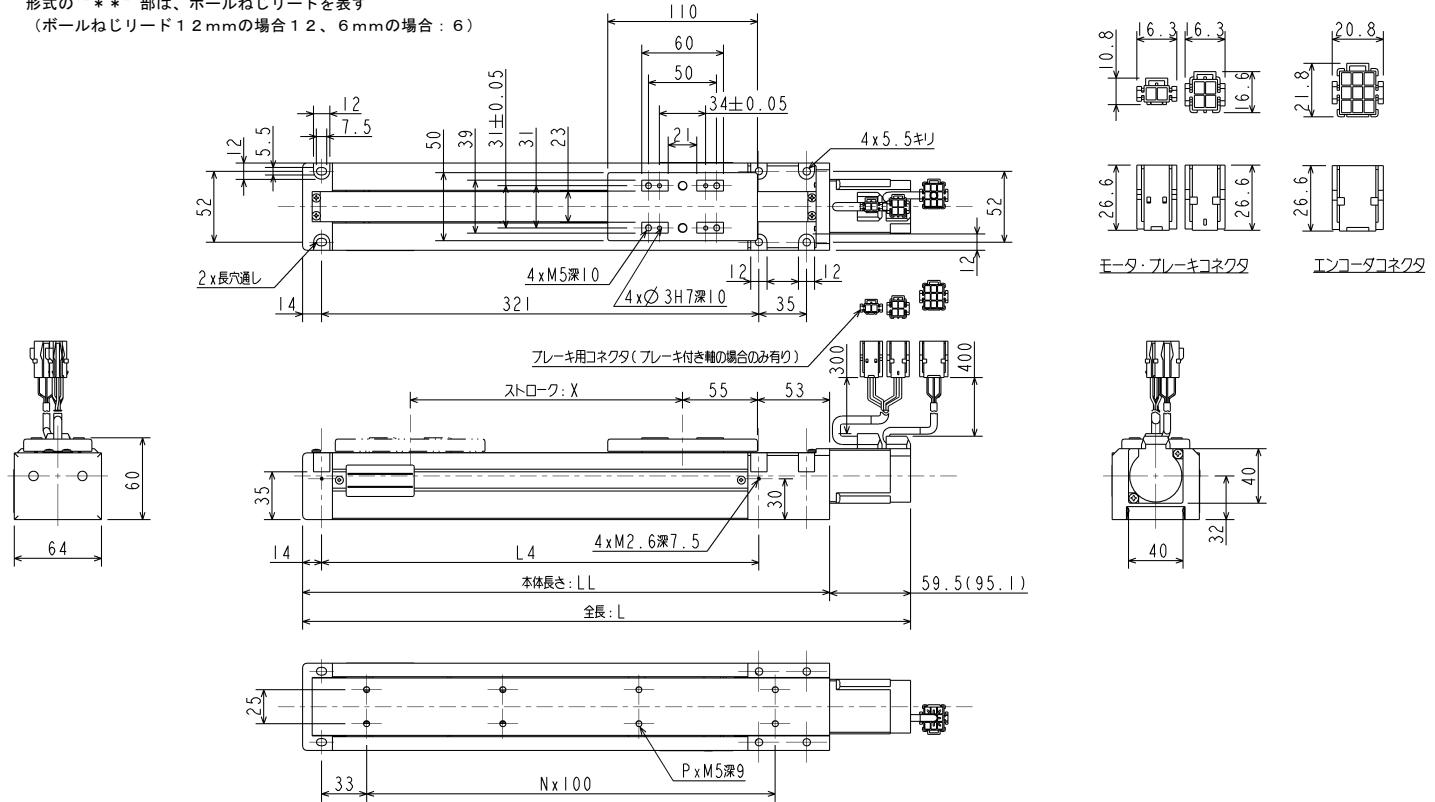

## 第4章 軸の設置

### ■4.1 軸の設置

- ・本章では、基本的な軸の設置及び周辺部品の基本的な取付方法について記載します。
- ・設置は、本章を参照して行ってください。設置方法を誤るとロボットの性能を十分に発揮できないばかりか、寿命を著しく低下させる原因にもなります。

#### 注意 設置時の注意

##### ●設置場所の環境

- (1) 周囲環境は、下記の状態で使用してください。
  - ・周囲温度 使用温度 : 0°C ~ 40°C  
輸送・保管温度 : -10°C ~ 50°C
  - ・湿度 30% ~ 90% RH で結露がない所
  - ・標高 1000m 以下
  - ・振動 0.98 m/s<sup>2</sup> 以下
  - ・塵埃 導電性塵埃のなきこと
  - ・ガス 引火性、腐食性ガスのなきこと
  - ・磁界 付近に磁界を発生させる装置のなきこと
  - ・放射線 放射線管理区域でないこと
  - ・その他 油煙のなきこと

- (2) 本機は、防塵構造になっておりません。塵埃の多い場所での使用はお避けください。また、防爆構造になっていませんので、周囲の環境には十分に注意してください。

##### ●設置時の注意

- (1) 搬送時に落としたり、ぶつけたりしないでください。
- (2) あらかじめ、保守点検が容易なスペースを設けてください。
- (3) コントローラは、ロボット本体から標準ケーブルでとどく範囲内に置いてください。
- (4) 据え付けにあたって
  - ・水平な取付ベース上に設置します。
  - ・取付ベースは、フレーム部分だけが載る長さにします。
  - ・取付ベースは、鋼板製で板厚 9mm 以上、平面度 (KBX-T5D : 0.05mm / 200mm, KBX-T7D : 0.06mm / 200mm) 以下の機械加工面またはそれに準じた精度を持つ平面が必要です。このベースに取り付けることにより軸フレームの曲がり、ねじれの矯正と補強をしてください。

## ●設置

底面のタップ、モータブロック、エンドブロックの穴を使用し取付ベースに設置します。

## ●コントローラケーブルの取付

ケーブルの軸本体側用コネクタは、軸本体のコネクタ（モータ動力用、エンコーダ用、ブレーキ用（ブレーキ付軸のみ接続））にロックがかかるまで差し込み確実に接続してください。

（本機には、原点センサは付いておりませんので、原点センサ用コネクタの接続は不要です）

ケーブルのコントローラ側用のモータ動力用コネクタは、コントローラ表面のコネクタに、ロックがかかるまで差し込み確実に接続してください。エンコーダ用コネクタは、コントローラ表面のコネクタに差し込み、ネジで固定してください。

コントローラ側のコネクタについては、KCA-25 取扱説明書（基本編）も参照してください。



- 通電前に、必ずコネクタの接続漏れ、接続誤りが無いか確認してください。
- コネクタの接続及び、固定の際にはケーブルに無理な力が加わらないようにしてください。

## ■4.2 軸別ロボットタイプ

ロボットタイプとは、軸の種類別に設定された6ケタの数字です。

この設定を行うことにより、使用する軸に適合した各種のパラメータ値が自動的に設定されます。入力方法については、KCA-25 取扱説明書（基本編）4.2 項を参照ください。

主な軸別ロボットタイプは、下表となります。下表に表示されていない軸（新規モデル等）については、各軸本体取扱説明書を参照ください。

軸を組み合わせて使用される場合は、各軸ごとに設定してください。

### ■ロボットタイプ

- ・スライダ移動タイプ軸としての使用の場合（通常の使用方法）

ポールネジ リード(mm)	軸形式	ロボットタイプ
KBX-T5D	6 KBX-T5D-ST-M06□-□□	600200
KBX-T5D	12 KBX-T5D-ST-M12□-□□	600210
KBX-T7D	6 KBX-T7D-ST-M06□-□□	600220
KBX-T7D	12 KBX-T7D-ST-M12□-□□	600230

## ■4.3 パラメータの値

本機のパラメータは、使用頻度によりパラメータ1および、パラメータ2があり各々の内容および、ロボットタイプとの関係は以下のようになります。

ロボットタイプを設定することにより左側○印部のパラメータ値は、自動的に設定されます。

### ■4.3.1 ロボットタイプ別パラメータ1の値

使用頻度が高いパラメータです。

#### ・ストレート軸（スライダ移動タイプ）

自動設定	ロボットタイプ		600200	600210	600220	600230
	パラメータ	(リード6)	(リード12)	(リード6)	(リード12)	
	ソフトリミット値（プラス）		0000.00	0000.00	0000.00	0000.00
	ソフトリミット値（マイナス）		0000.00	0000.00	0000.00	0000.00
○	サーボゲイン (位置/速度) (注1)	P (位置)	31	31	29	30
		V (速度)	22	22	28	30
	パスエリア		0200	0200	0200	0200
○	原点オフセット値		0000.00	0000.00	0000.00	0000.00
	原点復帰順位		1 (注)	1 (注)	1 (注)	1 (注)
	JOG速度	L (低速)	010	010	010	010
		H (高速)	050	050	050	050
	JOG寸動移動量		00.01	00.01	00.01	00.01

(注) 原点復帰順位は、組合せ形態、設置条件等により変わります。使用条件によりお客様にて設定してください。

初期値は、全ロボットタイプ共通で”1”になります。変更されない場合は、全軸同時に原点復帰を行います。

#### 注意

サーボゲインの値については、ロボットタイプの入力により、自動で初期値が設定されますが、軸本体の仕様（ストローク、グリース変更等）及び、軸本体の設置状態、負荷の取付状態等により条件が変わるので、サイクルタイムの短縮が必要な場合や、サーボモータの発振による異常音が発生する場合には、設定値の変更を実施してください。

サーボゲインについては、■5.1 サーボゲインの設定について の項もご確認ください。

サーボゲインの設定変更方法は、KCA-25 取扱説明書（基本編）13.3.3, 13.3.4 項を参照してください。

## ■4.3.2 ロボットタイプ別パラメータ2の値

### ・ストレート軸（スライダ移動タイプ）

自動 設定	ロボットタイプ パラメータ	600200	600210	600220	600230
		(リード6)	(リード12)	(リード6)	(リード12)
	軸表示	X	X	X	X
	インポジションデータ	00.05	00.05	00.05	00.05
	オーバーフローデータ	20000	20000	20000	20000
○	フィードフォワードデータ	02000	02000	02000	02000
○	モータ回転方向	1	1	1	1
○	最大速度データ	400	800	400	800
○	原点復帰 速度データ	L (低速)	002.0	002.0	002.0
		M (中速)	020.0	020.0	020.0
		H (高速)	100.0	100.0	100.0
○	原点復帰方式	2	2	2	2
○	原点センサの論理	0	0	0	0
	高速原点復帰位置	0020.00	0020.00	0020.00	0020.00
○	リード	6.000	12.000	6.000	12.000
○	エンコーダ分割数	2768	2768	2768	2768
○	エンコーダパルスの倍数	4	4	4	4
	エンコーダタイプの設定（注）	a	a	a	a
	タスクと軸の組合せ	[1]	[0]	[0]	[0]
	タスク優先順位	[1]	[1]	[1]	[1]
	タスクポイントテーブル	999	999	999	999
	タスクステップ数	5000	0000	0000	0000

（注）エンコーダタイプの設定は、軸毎に設定ができないためロボットタイプでは設定できません。

KCA-25 取扱説明書（基本編）13.4.17 項を参照ください。

## 第5章 使用上のご注意

### ■5.1 サーボゲインの設定について

電動スライダKBXシリーズでは、コントローラのパラメータ設定作業を容易にするため、機種ごとに決められた「ロボットタイプ」(6桁の数字)を、コントローラに設定することにより、電動スライダKBXシリーズを動作させる初期パラメータ類を、自動的にセットされるようにしています。

自動設定されるサーボゲインの初期値は、単軸及び、組合せの機体に、無負荷～最大負荷を搭載した動作で、異常音及び、振動などの異常が発生しない値に設定していますので、全体的に動作サイクルタイムが遅くなる傾向にあります。また、初期値の状態では、旧機種と比較してサイクルタイムが長い場合があります。

サーボゲイン値については、サイクルタイムを短くするなど、必要により、動作条件、負荷条件にあわせて、お客様にて、調整していただく仕様になっています。 ■5.1.1 サーボゲインの設定値と動作状態 の項を参考にしていただきサーボゲイン値の調整を実施してください。

サーボゲイン値の設定変更方法は、KCA-25 取扱説明書（基本編）13.3.3, 13.3.4 項を参照してください。

ロボットタイプの設定値は、 ■4.2 軸別ロボットタイプ の項、 ロボットタイプの設定により設定される初期パラメータの値は、 ■4.3 パラメータの値 の項を参照してください。

#### ■5.1.1 サーボゲインの設定値と動作状態

サーボゲインの設定値と、動作状態の関係は、次のようにになります

##### (1) 位置ゲイン (P)

###### ●設定値を小さくした場合、

- ・位置決め完了が遅くなります (サイクルタイムが長くなります)
- ・小さくしすぎた場合、動作時 (特に加速時) に、「オーバーフローエラー」などの、エラーが発生して動作できない場合があります
- ・スライダ部の位置決め保持力が小さくなります (剛性が小さくなります)  
(サーボONでスライダ動作停止状態 (サーボ保持状態) 等で、スライダ部に外力が加わった場合、動きやすくなります)
- ・垂直仕様軸の場合、サーボONでスライダ動作停止状態 (サーボ保持状態) で、非常停止をかけた時の、スライダ部の落下量が大きくなります

###### ●設定値を大きくした場合

- ・位置決め完了が早くなります (サイクルタイムが短くなります)
- ・減速停止が早くなり、減速停止時の揺れが大きくなります  
(特に、組合せ仕様や、スライダ部から負荷までの距離が遠い場合などでは、揺れが大きくなります)
- ・減速停止直前に、速度変動による揺れが発生します  
(停止する直前に、揺れたような動作になります。特に負荷が大きい場合に、顕著になります)
- ・過剰に大きくした場合、サーボモータの発振による異常音が発生します
- ・スライダ部の位置決め保持力が大きくなります (剛性が大きくなります) (サーボONでスライダ動作停止状態 (サーボ保持状態) 等で、スライダ部に外力が加わった場合でも、動きにくくなります)
- ・ベルト駆動軸の場合、減速停止が早くなることにより、歯飛びによる位置ズレが発生する場合があります (特に負荷が大きい場合に発生しやすくなります)
- ・サイクルタイムが短くなることにより、「過負荷エラー」や、モータの過熱による異常が発生し易くなります

## (2) 速度ゲイン (V)

### ●値を小さくした場合、

- ・小さくしすぎた場合、動作時（特に加速時）に、「オーバーフローエラー」などの、エラーが発生して動作できない場合があります
- ・スライダ部の位置決め保持力が小さくなります（剛性が小さくなります）

### ●値を大きくした場合

- ・サーボモータの発振による異常音が発生します

（設置形態や、負荷条件により、サーボONでスライダ動作停止状態（サーボ保持状態）や、動作状態で異常音が発生します）

### 注意

記載の、ゲイン値と動作の関係は、一般的な状態の例です。

組合せ形態や、負荷条件、動作条件及び、位置ゲインと速度ゲインの設定値の組合せ（位置ゲイン値が、大きく、速度ゲイン値が、小さい等）等により、他の状態が現れる場合があります。

## ■5.1.2 サーボゲインの調整について

サーボゲインの調整をされる場合、■5.1.1 サーボゲインの設定値と動作状態 の項に記載の傾向を参考にしていただき、以下により設定をしてください。

### (1) 速度ゲインの設定

速度ゲインの初期値は、通常は変更の必要はありません。

変更される場合、以下により設定してください。

速度ゲインは上げることにより、スライダ部の保持剛性は強くなりますが、異常音が発生しやすくなります。

①必ず確認動作を行いながら、動作中または、動作停止中に異常音等が発生し始める状態まで速度ゲインの値を、1または、2ずつ上げてください。

(負荷条件等により初期値で、モータの発振など異常音の発生が有る場合は、あらかじめ、速度ゲインの値を下げてから実施してください)

②異常音等が発生する状態から、異常のない状態になるまで、速度ゲインの値を、1ずつ下げて、速度ゲインの上限値を決めてください。

③決めた上限値から、“2 “下げた値(\*1)を、速度ゲインの設定値として設定してください。

設定後は、連続動作運転にて動作時及び停止時に異常音の発生がないことを確認してください。異常音が発生する場合、設定値を下げてください。

\*1：異常の発生しない速度ゲイン値の上限が、“20”の場合、“2 “下げた、” 18 “を設定値にします

### (2) 位置ゲインの設定

位置ゲインの値を上げる場合、以下により設定してください。

位置ゲインは上げることにより、サイクルタイムが短くなりますが、減速停止時の揺れ及び、異常音が発生しやすくなります。

①必ず確認動作を行いながら、動作中に異常音や、揺れなどの異常が発生し始める状態まで位置ゲイン値を、3～5ずつ上げてください。

②異常等が発生した状態から、異常のない状態になるまで、位置ゲインの値を、1または、2ずつ下げて、位置ゲインの上限値を決めてください。

③決めた上限値から、10%下げた整数値(\*2)を、位置ゲインの設定値として設定してください。

設定後は、連続動作にて異常がないことを確認してください。異常が発生する場合、設定値を下げてください。

\*2：異常の発生しない位置ゲイン値の上限が、“35”的場合、10%下げる、小数点以下を切り捨てた、“31”を設定値にします。(ゲインの設定値は、整数値のみ設定可能です)



- 通電確認動作は、危険を伴いますので必ず、■1.2 安全に使用していただく為に の項に記載の安全対策を施してから、安全に作業をしてください
- 誤って、意図しないパラメータの設定を変更した場合、想定外の動作になる場合があります。  
必ず変更する項目を確認してから実施してください
- パラメータの値を大きく変更した場合、振動・揺れ、異常音などが発生する場合があります。  
値は少しづつ変更して、必ず動作確認をしてください
- 共振による振動・異常音等の異常発生がありますので、動作確認は、原点復帰動作や、JOG 運転で使用する低速域から、連続運転で使用する高速域まで確認してください

- サイクルタイムを短くすることにより、「過負荷エラー」や、モータの過熱による異常が発生する場合があります。異常が発生する場合、モータ容量の変更や、動作条件の変更を検討してください。
- サーボゲインの調整は、組合せ仕様軸の場合、全ての軸本体（XYZR組合せの場合、X軸、Y軸、Z軸、R軸）に対して実施してください。  
全ての軸本体の調整を実施していない場合、調整をしていない軸本体の動作により、補間動作の動作軌跡のズレ量が大きくなったり、位置決めが遅くなったりします
- 経年変化や、温度などの環境変化により、サーボゲインの値によっては、異常音や、揺れ等の異常が発生するようになる場合があります。そのような状態になりましたら、サーボゲインの調整をしてください。

## ■5.2 スライダ部を押す動作の摺動抵抗の増大について

納入初期の状態において、電動スライダK BX-Tタイプのスライダ部を低速で押して摺動動作した場合、特定の箇所で、摺動抵抗の増大（\*1）が発生する場合がありますが、仕様に対する問題はありません。

電動スライダK BX-Tタイプのボールネジ駆動軸は、ボールネジに転造ボールネジを使用しています。転造ボールネジは、研削ボールネジに比べてボールネジの精度が低く、動作の滑らかさが劣る傾向にあります。

電動スライダ軸本体のスライダ部を押す動作は、ボールネジの直線運動を回転運動に変換する動作（逆作動）になり、ボールネジリードが小さい機種ほど、ボールネジナット内部のボールの隙間変動等によるトルク変動が摺動抵抗の変動として顕著に現れます。

本来の動作である、モータの回転を直線運動に変換する動作（正作動）では、ボールネジリードが小さい機種ほど、抵抗の変動による影響が少なく、トルク変動は少なくなります。

\*1：摺動抵抗の増大（ひつかかり）は、低速動作（約10mm/s）の、2倍程度になる場合があります。

### ⚠ 注意

軸本体のスライダ部を押す摺動抵抗の増大は、ガイド、ボールネジの寿命による場合もあります。寿命は、稼働期間、負荷・動作条件、メンテナンス状態により変動します。摺動抵抗の増大とともに、動作音の増大や、動作時のコントローラのエラー発生（オーバーフローエラー、過負荷エラーなど）がある場合、寿命の可能性がありますので、弊社営業まで問い合わせ願いします。

## 第6章 保守・点検

### ■6.1 検査、保守作業時の留意事項

#### (1) 検査、保守作業時の留意事項

検査または保守作業を行う場合は、次の事項を行ってください。

1. ロボットの検査、保守の作業には、十分な知識、経験を有する者を従事させること。もし、該当する者がいない場合はメーカーなどに相談して、当該作業の実施または、当該作業担当者の教育を依頼するなどの措置を講ずること。
2. 適切な照明を用いること。
3. 検査、保守作業中である旨の表示盤を固定型操作盤の起動スイッチ等に設けること。柵、囲い等の内部に入るときは、開路にした電源開閉器を施錠する等により電源を確実に遮断し、柵、囲い等の出入り口に安全プラグ等が設けられている場合は当該プラグ等を携帯すること。
4. 制御回路の検査、保守のため、柵、囲い等の内部に入る必要があるときには、駆動用の動力源を遮断すること。
5. 柵、囲い等の内部における検査、保守作業等で産業用ロボットを作動させて行う必要があるときは、次に定める措置を講ずることが望ましい。
  - ・ 2人作業を行うこと  
「2人作業」とは、作業中に他の1名が監視を行う体制となるよう役割分担して行う作業をいう。
  - ・ 当該作業者が、ロボットの不意の作動等があつても、ロボット本体との接触等を回避することができる速度とする事が望ましいので、当該作業の内容に応じた適切な速度を定めること。
  - ・ 当該作業中は、ロボットの作動に十分注意し、意図しない作動をしたときは直ちに非常停止用のボタンを押すこと。
6. 空気圧計等の分解、部品交換等の作業を行うときは、あらかじめシリンダー内の残圧を開放すること。
7. 油圧、空圧系統の分解、部品交換等の作業を行うときは、ゴミ等の異物が付着または混入しないように十分に注意すること。

#### (2) 検査、保守作業終了後の措置

1. 検査、保守作業者は検査作業または保守作業が終了後、工具等を所定の位置に戻すこと。
2. 保守作業が終了後、必ず試運転確認を行うこと。試運転確認は原則として柵、囲い等の外より行うこと。
3. 2の措置後、検査、保守作業者は、検査作業または保守作業が終了した旨を責任者に連絡すること。

## ■6.2 作業開始前点検

- (1) ロボットで作業を開始する前には、次の事項について点検を行ってください。
  1. 制動装置の機能。
  2. 非常停止装置の機能。
  3. 接触防止のための設備とロボットのインターロックの機能。
  4. 関連機器とロボットのインターロックの機能。
  5. 外部電線、配管等の損傷の有無。
  6. 供給電圧、供給油圧及び供給空圧の異常の有無。
  7. 作動の異常の有無。
  8. 異常音及び異常振動の有無。
  9. 接触防止のための設備の状態。
- (2) 点検は、可能な限り可動範囲外で行ってください。

## ■6.3 定期点検

次の事項について、ロボットの設置場所、使用頻度、部品の耐久性等を勘案し、検査項目、検査方法、判定基準、実施時期などの検査基準を定め、これにより検査を行ってください。

1. 主要部品のゆるみの有無。
2. 可動部分の潤滑状態、その他の可動部分に係わる異常の有無。
3. 動力伝達部分の異常の有無。
4. 油圧及び空圧系統の異常の有無。
5. 電気系統の異常の有無。
6. 作動の異常を検出する機能の異常の有無。
7. エンコーダの異常の有無。
8. サーボ系統の異常の有無。

## ■6.4 清掃

ロボット本体の清掃を行ってください。

### 清掃手順


1. 電源スイッチを切り、電源プラグを抜きます。
2. フレームや、各部カバー等に付着しているゴミやホコリを、ウエス等で取り除いてください。
3. ロボットに傷及び、摩耗等の異常が無いか確認してください  
傷及び、摩耗等が有る場合、部品の修理等の準備、手配を実施してください。
4. フレームカバーを再度取り付けてください。

## ■6.5 各部の給脂

未然に事故の発生を防ぐため、定期的に、潤滑状況の点検及び、破損の有無の実施をしてください。点検にて、潤滑切れが有る場合、以下の手順により給脂を実施してください。また、破損等の不具合が有り、修理が必要な場合は、弊社営業所までご一報ください。

### 1. ボールネジ、リニアガイド

#### (1) 紙脂箇所

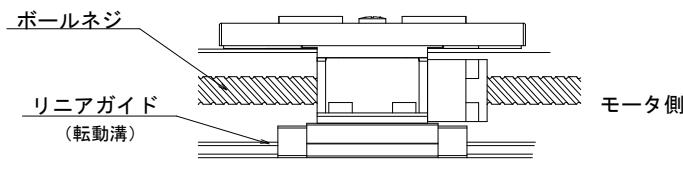


給脂箇所	油の種類（メーカ）	給脂間隔	給脂量
ボールネジ	A F F グリース (THK)	3ヶ月毎	ボールネジに薄く塗布
リニアガイド			レールのボール転動溝部分に薄く塗布

#### (2) 点検・給脂手順

1. 駆動用の電源を切ります。
2. ステンレスシートを固定しているねじ（4カ所）を取り外し、ステンレスシートの端を持ち上げて、ボールネジ及び、リニアガイドが見える状態にします。
3. 表・図に従い給脂してください。
4. スライダを、手動または、JOG動作で、ゆっくり（約50mm/s以下）で、5往復以上動かし、グリースが、ボールネジナット及び、リニアガイドのブロック内に入るようにしてください。
5. はみ出た油および変色した油は拭き取ってください。
6. ステンレスシートを再度取り付けてください。  
(ステンレスシートの取り付けは、■6.9項 を参照してください)

## 2. スライドテーブル

### (1) 給脂箇所

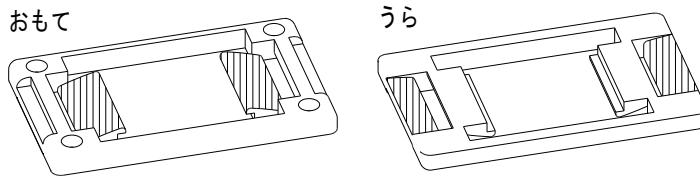

給脂箇所	油の種類（メーカー）	給脂間隔	給脂量
スライドテーブル	AFFグリース (THK)	3ヶ月毎	下図斜線部（ステンレスシートの擦れる部分）に薄く塗布

### (2) 点検・給脂手順

- 駆動用の電源を切ります。
- 作業開始前点検は、外観確認で、スライダ部より、摺動不良による、樹脂の摩耗粉の発生が無いか確認してください。摩耗粉が発生している場合、以下によりスライドテーブル部に給脂を実施してください。
- 給脂を実施する場合、スライダ部の、スライダカバーを取り外して、スライドテーブルを、ステンレスシートから抜きます。 (■6.9 (1)(2)(3)参照)
- スライドテーブルの表面側と、裏面側のステンレスシートが擦れる部分にグリースを薄く塗布してください。（表・図に従い給脂してください。）
- はみ出た油および変色した油は拭き取ってください。
- ステンレスシートとスライドテーブルを再度取り付けてください。  
(ステンレスシートとスライドテーブルの取り付けは、■6.10 項 を参照してください)
- スライドテーブルの、うら面に塗布した、グリースは、ステンレスシートの表面に付着して現れます。ステンレスシート上の不要なグリースは拭き取ってください。

#### ⚠ 注意

作業前には必ず電源をOFFしてください。

ステンレスシートでケガをしないよう注意してください。

## ■6.6 原点位置の調整

原点位置の調整は以下の手順で行ってください。

- (1) 電源をOFFにしてください。
- (2) モータブロック上面の、ネジ2本を緩めて取り外します。

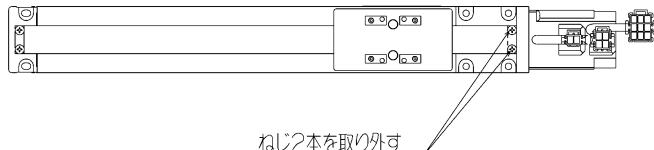


図 6.6-1

- (3) ステンレスシートをめくり、モータとボールネジを繋いでいるカップリングのボールネジ側の、六角穴付ボルト（M2.5）（1カ所）をゆるめます。（ネジは、取り外さないでください）

**△ 注意** ステンレスシートで手を切らないように注意してください。

- ・ブレーキ付き軸でカップリングのボルトがゆるめられない位置にある場合は、JOG操作にて工具の入る位置までモータ軸を少し回転させてください。（KCA-25取扱説明書（基本編）16.5項を参照）

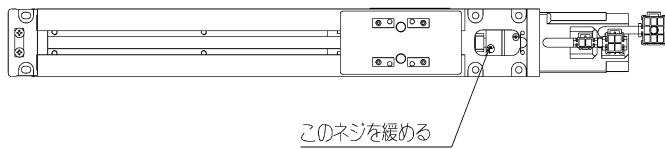


図 6.6-2

- (4) 軸とコントローラを仮接続し、ティーチングペンドントをコントローラに接続して電源を入れてください。接続方法はKCA-25取扱説明書（基本編）2.5.4項を参照してください。

- (5) パラメータ1のサーボゲイン（位置／速度）を“0”に設定してください。設定方法はKCA-25取扱説明書（基本編）13.3.3, 13.3.4項を参照ください。  
サーボゲイン（位置／速度）の値は、後で、元の値に戻しますので、控えておいてください。

- (6) パラメータ2の原点復帰方式の値を“2”→“3”に変更設定してください。設定方法はKCA-25取扱説明書（基本編）13.4.11項を参照ください。

- (7) 原点復帰動作を行い、原点復帰が完了（モータの回転が停止）した後にスライダ端面を手動でモータブロック端面から A の距離位置に移動させてください。（図 6.7-3 参照）  
スライダを “A” の位置に移動した状態では、ステンレスシートでカップリングのボルトが隠れる場合、“A + 48” の位置に移動して、作業を実施してください。

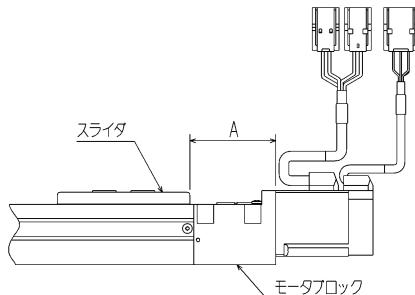


図 6.6-3

機種	A (mm)	A+48 (mm)
KBX-T5D-ST-M***-**	52.5	100.5
KBX-T7D-ST-M***-**	53	101

- (8) コントローラの電源を切り、カップリングのボールネジ側の固定ボルトを締付けてください。  
(締付トルクは 1.0～1.1N·m)

### ⚠ 注意

カップリングの固定ボルト締付前には、コントローラの電源を必ず OFF にしてください。  
モータ軸とカップリングは、停止した位置からずらさないでください。

- (9) 再度、電源を ON しサーボゲイン（位置／速度）を元の値に戻します。  
また、パラメータ 2 の原点復帰方式の値を “3” → “2” に戻して設定してください。
- (10) 電源 OFF → ON 後、原点復帰をして図 6.6-3 の位置になることを確認してください。

- (11) (3) の手順でステンレスシートを元のように組み立ててください。ステンレスシートは、たるみが生じないようにピンと張ってください。
- ・張った状態でも、スライダを動かしたらステンレスシートが歪む（サイドカバーとの間に隙間が出来る）場合は、張り状態を修正してください。

## ■6.7 原点位置の変更

原点位置を、反モータ側への変更は、以下の手順で行ってください。

(1) 電源をOFFにしてください。

(2) モータブロック上面の、ネジ2本を緩めて取り外します。

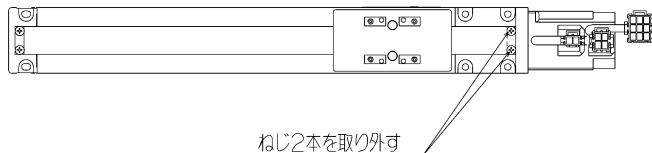


図 6.7-1

(3) ステンレスシートをめくり、モータとボールネジを繋いでいるカップリングのボールネジ側の、六角穴付ボルト（M2.5）（1カ所）をゆるめます。（ネジは、取り外さないでください）



注意 ステンレスシートで手を切らないように注意してください。

- ・ブレーキ付き軸でカップリングのボルトがゆるめられない位置にある場合は、JOG操作にて工具の入る位置までモータ軸を少し回転させてください。（KCA-25 取扱説明書（基本編）16.5項を参照）

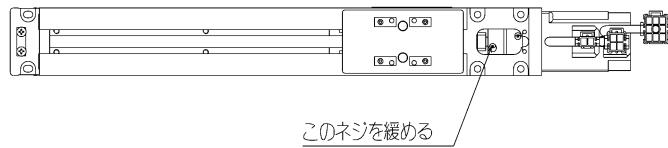


図 6.7-2

(4) 軸とコントローラを仮接続し、ティーチングペンドントをコントローラに接続して電源を入れてください。接続方法はKCA-25取扱説明書（基本編）2.5.4項を参照してください。

(5) パラメータ1のサーボゲイン（位置／速度）を“0”に設定してください。設定方法はKCA-25取扱説明書（基本編）13.3.3, 13.3.4項を参照ください。

サーボゲイン（位置／速度）の値は、後で、元の値に戻しますので、控えておいてください。

(6) パラメータ2の原点復帰方式の値を“2”→“3”に変更設定してください。設定方法はKCA-25取扱説明書（基本編）13.4.11項を参照ください。

同時に、パラメータ2のモータ回転方向の値を、“1”→“0”（ゼロ）に変更設定します。設定方法はKCA-25取扱説明書（基本編）13.4.5項を参照ください。

- (7) 原点復帰動作を行い、原点復帰が完了（モータの回転が停止）した後に、スライダを手動で、エンドプロック端面から“B”の距離位置に移動させてください。（図 6.7-3 参照）

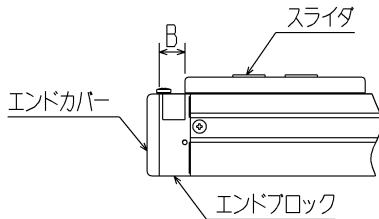


図 6.7-3

機種	B (mm)
KBX-T5D-ST-M***-**	11
KBX-T7D-ST-M***-**	12

- (8) コントローラの電源を切り、カップリングのボールネジ側の固定ボルトを締付けてください。  
(締付トルクは 1.0～1.1N·m)

**▲ 注意** カップリングの固定ボルト締付前には、コントローラの電源を必ず OFF にしてください。  
モータ軸とカップリングは、停止した位置からずらさないでください。

- (9) 再度、電源を ON しサーボゲイン（位置／速度）を元の値に戻します。  
また。パラメータ 2 の原点復帰方式の値を “3” → “2” に戻して設定してください。

- (10) 電源 OFF → ON 後、原点復帰をして原点位置が、図 6.7-3 の位置になることを確認してください。

- (11) (3)の手順でステンレスシートを元のように組み立ててください。ステンレスシートは、たるみが生じないようにピンと張ってください。

- ・張った状態でも、スライダを動かしたらステンレスシートが歪む（サイドカバーとの間に隙間が出来る）場合は、張り状態を修正してください。

## ■6.8 モータ交換・口出し方向の変更手順

モータを交換する場合、またはモータの口出し方向を変更する場合は、以下の手順で行ってください。

(1) 電源をOFFにしてください。

(2) モータブロック上面の、ねじ2本を緩めて取り外します。

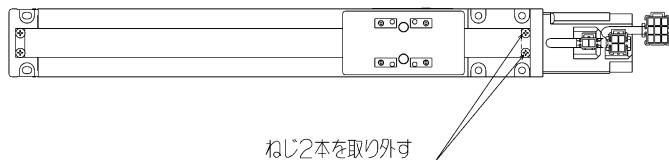



図 6.8-1

(3) ステンレスシートをめくり、モータとボールネジを繋いでいるカップリングのモータ側の、六角穴付ボルト（KBX-T5D 軸：M2、KBX-T7D 軸：M2.5）（1カ所）を緩めます。（ネジは、取り外さないでください）



注意 ステンレスシートで手を切らないように注意してください。

- ・ブレーキ付き軸でカップリングのボルトがゆるめられない位置にある場合は、JOG操作にて工具の入る位置までモータ軸を少し回転させてください。（KCA-25 取扱説明書（基本編）16.5項を参照）

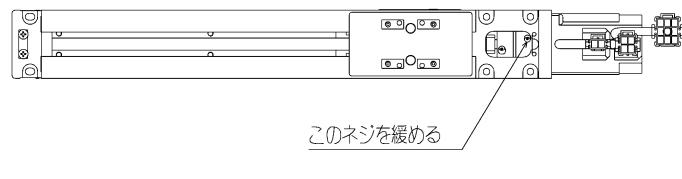

→ → → ←

(4) モータを取り付けているネジ（2カ所）を取り外します。モータ交換の場合、モータを取り外して、新しいモータを元の位置に取り付けます。

モータを必要な方向に回転し、次に、取り外したネジによりモータを再度、軸本体に固定します。

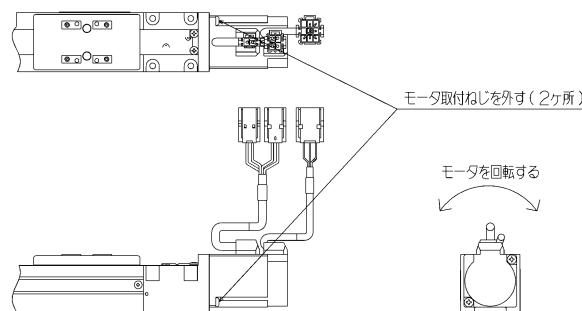


図 6.8-3

(5) モータとコントローラを仮接続し、ティーチングペンドントをコントローラに接続して電源を入れてください。接続方法は KCA-25 取扱説明書（基本編）2.5.4項を参照してください。

- (6) パラメータ1のサーボゲイン（位置／速度）を“0”に設定してください。設定方法はKCA-25取扱説明書（基本編）13.3.3, 13.3.4項を参照ください。  
サーボゲイン（位置／速度）の値は、後で、元の値に戻しますので、控えておいてください。
- (7) パラメータ2の原点復帰方式の値を“2”→“3”に変更設定してください。設定方法はKCA-25取扱説明書（基本編）13.4.11項を参照ください。
- (8) 原点復帰動作を行い、原点復帰が完了（モータの回転が停止）するまで待ちます。
- (9) モータ側原点の場合：■6.6(7)、反モータ側原点の場合：■6.7(7)の位置にスライダを移動し、カッピングのモータ側固定ボルトを締付けてください。  
(締付トルクは、KBX-T5D軸：0.4～0.5N・m、KBX-T7D軸：1.0～1.1 N・m)
- (10) 再度、電源をONしサーボゲイン（位置／速度）を元の値に戻します。  
また、パラメータ2の原点復帰方式の値を“3”→“2”に戻して設定してください。
- (11) 電源OFF→ON後、原点復帰を行い、停止位置が、モータ側原点の場合：図6.6-3の“A”寸法、  
反モータ側原点の場合：図6.7-3の“B”寸法になることを確認してください。
- (12) (3)の手順でステンレスシートを元のように組み立ててください。ステンレスシートは、たるみが生じないように張ってください。  
・張った状態でも、スライダを動かしたらステンレスシートが歪む（サイドカバーとの間に隙間が出来る）場合は、張り状態を修正してください。

## ■6.9 ステンレスシートの取り外し、取り付け

メンテナンスなどで、ステンレスシートの取り外し、取り付けを行う場合は、以下の手順で行ってください。尚、本項記載事項は、ステンレスシートの交換手順ではありません。



ステンレスシートで手を切らないように注意してください。

- (1) ステンレスシートを固定しているねじ（4カ所）を **プラス** ドライバーではすし、プレートを取ります。

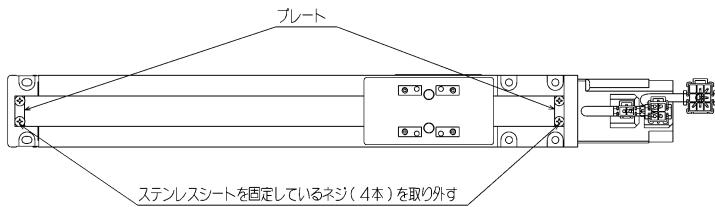


図 6.9-1

- (2) スライダのカバーを固定しているねじ（2カ所）を同様にはすし、カバーを取り内部にあるスプリング（2つ）を取ります。

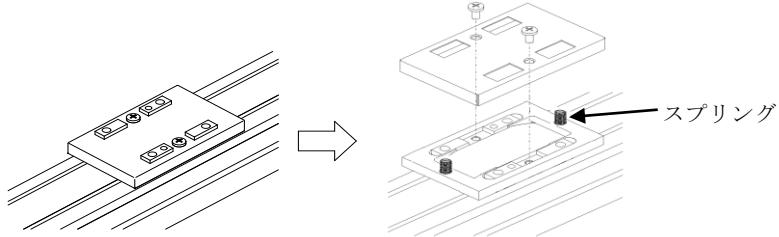


図 6.9-2



内部のスプリングが飛び跳ねる恐れがありますので紛失しないように注意してください。

- (3) スライドテーブルをステンレスシートと共ににはすします。

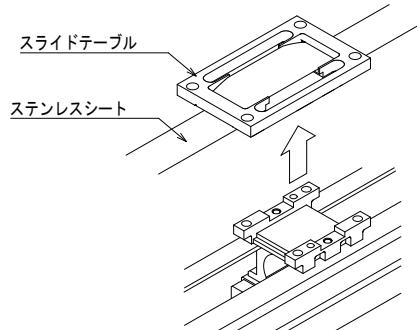


図 6.9-3

- (4) メンテナンス等の作業完了後、(3)～(1)の手順で元のように組み立ててください。ステンレスシートは、たるみが生じないように張ってください。

・張った状態で、スライダを動かすと、ステンレスシートが垂れる（サイドカバーとの間に隙間ができる）場合は、張り状態を修正してください。

## ■6.10 その他の部位の保守について

- ・ボールネジやリニアガイド、ステンレスシートの故障、破損等、軸本体の不具合が発生した場合には、最寄りの弊社営業所までご一報ください。  
なお、お客様での分解・修理は、行わないでください。
- ・ボールネジやリニアガイド、ステンレスシートの修理は、基本的に、軸本体の交換にて対応を行います。  
装置内及び、組合せ状態の軸本体を交換していただく必要がありますのでご了承ください。

## ■6.11 ボルト・ナット締付トルク

ボルト等の締付トルクは、作業手順等に記載の無い箇所については、下表の値により締付を行ってください。

品名	ネジの呼び	締付トルク (N・m)	備 考
六角穴付ボルト	M 4	2. 9 4	
バインドネジ	M 3	0. 4 9	ステンレスシート固定

## 第7章 保守部品

### ■7.1 保守部品について

ロボット本体が故障した時、いかに早期に故障箇所を発見したとしても、保守部品が無ければ修復不可能です。保守用予備部品として、御社にてお持ちくださることをおすすめします。

N o .	部品名	備考
1	ACサーボモータ (エンコーダ: アブソリュート)	KBX-T5/T7共用 (50W)
2	ブレーキ付ACサーボモータ (エンコーダ: アブソリュート)	KBX-T5/T7共用 (50W)

202207  
01