

取扱説明書

ギャップスイッチ GPS2、MGPS2、UGPS2

- ●製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読 みください。
- ●特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- ●この取扱説明書は、必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保管しておいてください。

第19版

CKD株式会社

本製品を安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくためには材料、配管、電気、機構などを含めた空気圧機器に関する基礎的な知識(日本工業規格 JIS B 8370 空気圧システム通則に準じたレベル)を必要とします。

知識を持たない人や誤った取扱が原因で引き起こされた事故に関して、当社は責任を負いかねます。

お客様によって使用される用途は多岐にわたるため、当社ではそれらすべてを把握する ことができません。ご使用条件によっては、性能が発揮できない場合や事故につながる場 合がありますので、お客様が用途、用法に合わせて製品の仕様の確認および使用法をよく 理解してから決定してください。

本製品には、さまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱によって、 事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、**必ず取扱説明書を熟読 し内容を十分にご理解いただいたうえでご使用ください。**

目 次

G P S 2、M G P S 2、U G P S 2 ギャップスイッチ

取扱説明書 No. SM-273721

1.	製品	に関する事			
	1.1	仕様			1
	1.2	外形寸法		5	}
2.	注意	事項		1	1
3.		に関する事			
				1	6
	3.2	使用方法		1	7
4.	据え	付けに関す	-る事項		
				1	9
	4.2	配線方法		2	1
5.	形番	表示方法			
	5. 1	単体		2	3
	5. 2	! マニホー	ルド	2	4
					2 5
	5. 4	付属品		2	2 6

作成	1999. 03. 15	改訂	2002.06.08
改訂	1999. 03. 17	改訂	2003. 10. 01
改訂	1999. 03. 18	改訂	2010.04.13
改訂	1999. 03. 23	改訂	2011.11.01
改訂	1999. 05. 13	改訂	2013.07.01
改訂	1999. 05. 19	改訂	2014. 08. 25
改訂	1999. 08. 18	改訂	2022.07.04
改訂	1999. 09. 03		
改訂	1999. 10. 18		

改訂 1999.11.10 改訂 2000.09.04 改訂 2001.07.09



- 1. 製品に関する事項
- 1.1 仕様
- 1.1.1 単体仕様

Į.	目	GPS2-05-15	GPS2-07-15		
使用流体		圧縮清浄空気(給油不可)			
使用圧力 (注	2) kPa	30~200	50~200		
検出距離範囲	mm	0. 03~0. 25	0. 03~0. 4		
繰返し精度	mm	±0.01(検出距離筆	范囲0.03~0.1mm)		
ヒステリシス	mm	0.01以下(検出距離	範囲0.03~0.1mm)		
検出ノズルの	種類 (注1)	単孔ノズル φ 1.	5標準(φ1、φ2)		
電源電圧	V	DC10. 2	2~26. 4		
消費電流	mA	15以下(I	OC24V時)		
出力形態		NPN、PNPオ	ープンコレクタ		
出力定格		DC30V、100mA以下			
内部降下電圧	i V	2. 0以下(100mA時)			
表示灯		LED 緑または黄			
絶縁抵抗		DC500Vメガにて10MΩ以上			
耐電圧		AC1000V、1分間	AC1000V、1分間にて異常なきこと		
耐振動	m/s ²	9	98		
周囲温度	$^{\circ}$	5~60			
保護構造	(注3)	IP67相当(コネクタタイプ)、IP64相当(DIN端子箱)			
接続チューブ	mm	内径4			
接続口径		検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4			
質量	g	290(配線オプションC0)			
規格		欧州規格適合品(CEマーキング対応)			
		6以下	11以下		
空気消費量 月	1 001-D-	9以下 15以下			
L/min(ANR)	200kPa	14以下 24以下			

注1:上記仕様は検出ノズルがφ1.5の単孔ノズルの場合の数値です。

注2:ノズル詰りが予想される場合は、使用圧力100~200kPaで使用されることを推奨します。

注3:下記の条件でご使用いただくようお願いします。

- ① 配管・配線済で、加圧状態であること。
- ② 端子箱への配線には、防水性のブッシュを使用すること。
- ③ ダイヤルカバーロック付で、カバーのねじを締めた状態であること。



- 1.1.2 マニホールド仕様
 - ・基本仕様は単体と同じ
 - •保護構造


配線オプション	保護構造	
Т %	IP66	
СТЖ	IP67	
F %	IP64	
С %	IP67	

1.1.3 ユニット仕様


- ・基本仕様は単体と同じ
- ・保護構造はマニホールド仕様と同じ。但し、電磁弁、レギュレータは除く。



- 1.2 外形寸法
- 1.2.1 単体
- 1.2.1.1 DIN端子タイプ

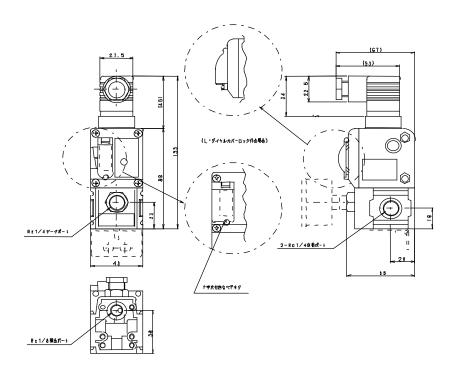


1. 2. 1. 2 コネクタタイプ

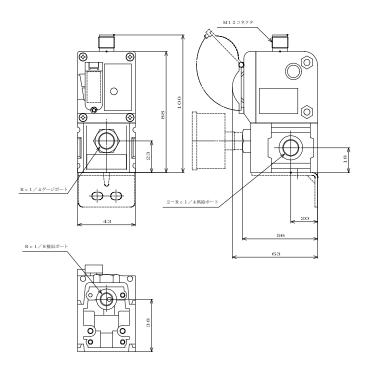


M12. DXF

※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、上記 DIN端子タイプを参照してください。

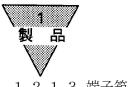


1. 2. 1. 3 端子箱用単品

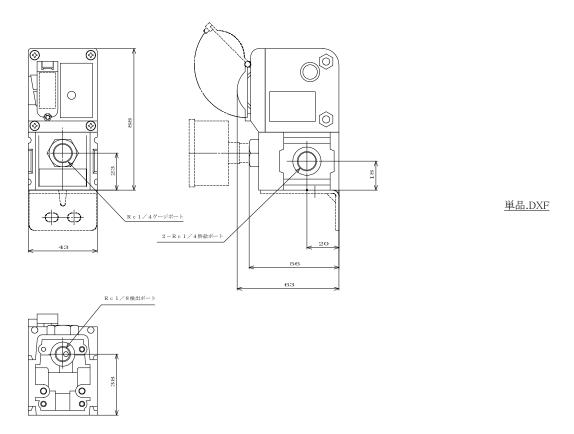

※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、前ページ DIN端子タイプを参照してください。



- 1.2.2 マニホールド
- 1.2.2.1 リード線形集中端子箱 (TL·TR)

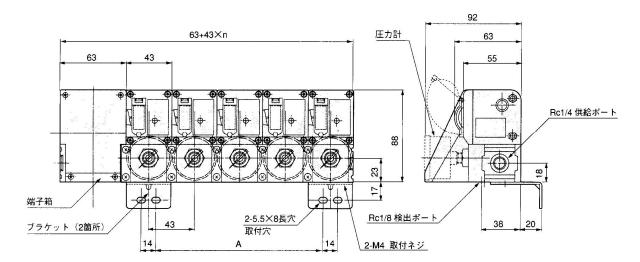


M-TL•TR.JPG

※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、 3ページのDIN端子タイプを参照してください。

連数(n)	A
2	29
3	72
4	115
5	158


1. 2. 2. 2 コネクタ形集中端子箱 (CTL·CTR)

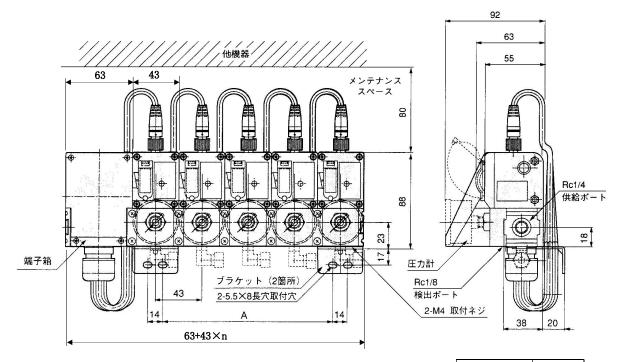


M-CTL·CTR.JPG


* オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、 3ページのDIN端子タイプを参照してください。

連数(n)	Α
2	29
3	72
4	115
5	158

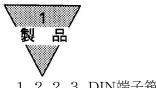

1.2.2.3 DIN端子箱 (F)

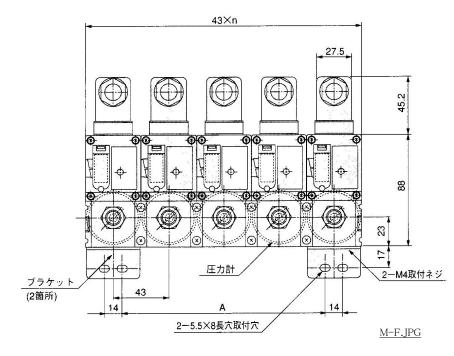

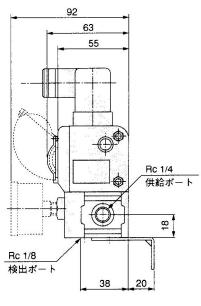


連数(n)	A
2	29
3	72
4	115
5	158

92 63

※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、 3ページのDIN端子タイプを参照してください。

1. 2. 2. 4 コネクタ (C)

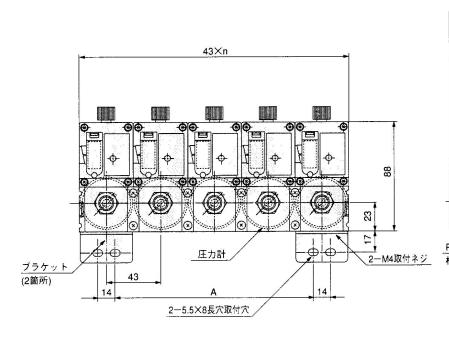

Rc 1/8 検出ポート 38 連数(n) 29 3 72 4 115 158

Rc 1/4

供給ポート

₽


M-C.JPG

※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、 3ページのDIN端子タイプを参照してください。




1. 2. 3 ユニット

1.2.3.1 リード線形集中端子箱 (TL·TR)

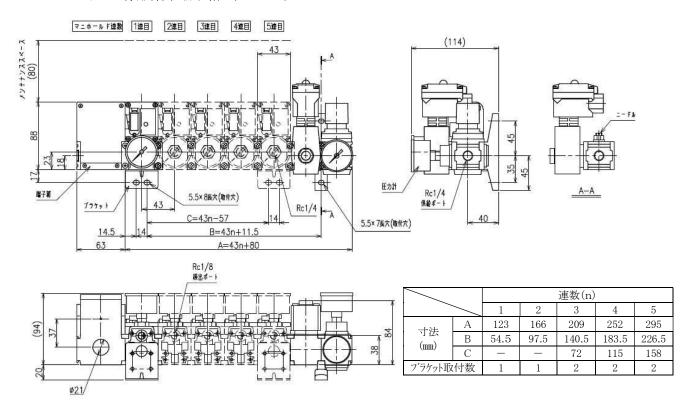

※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、3ページのDIN端子タイプを参照してください。


1.2.3.2 コネクタ形集中端子箱 (CTL·CTR)

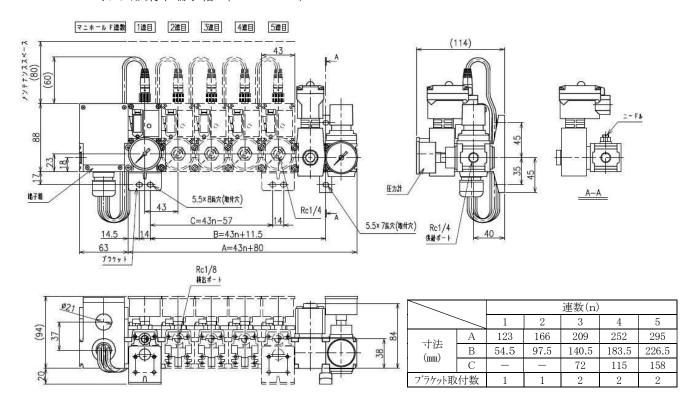

※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、3ページのDIN端子タイプを参照してください。




1. 2. 3. 3 DIN端子箱 (F)

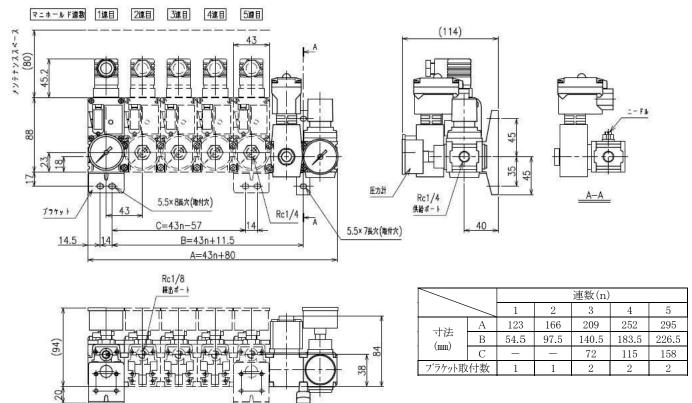

※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、3ページのDIN端子タイプを参照してください。

1. 2. 3. 4 コネクタ (C)

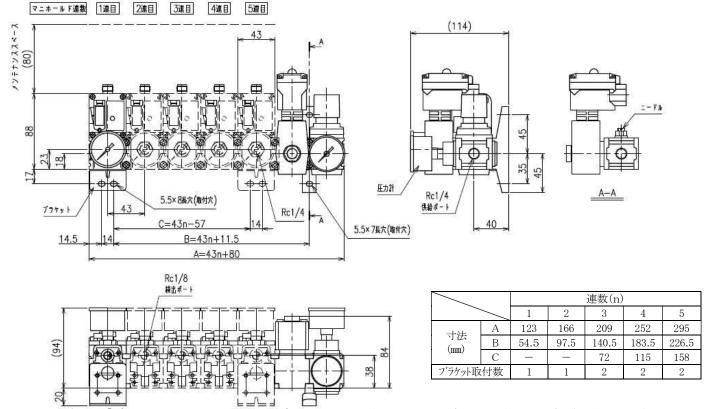


※ オプション「ダイヤルカバーロック付:L」のダイヤルカバー形状は、3ページのDIN端子タイプを参照してください。




1.2.4 付属品


1. 2. 4. 1 ブラケット

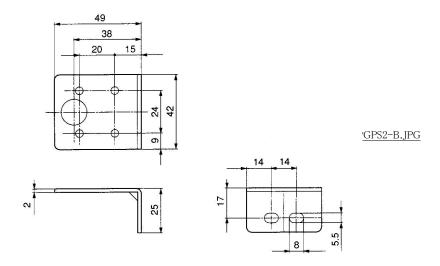

1. 2. 4. 2 端子箱

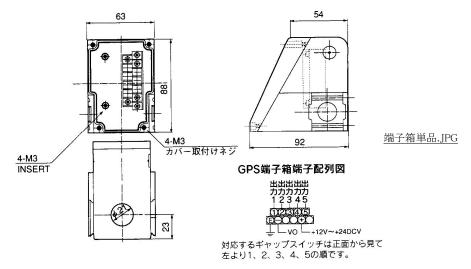


1.2.4.3 セーフティマーク付圧力計

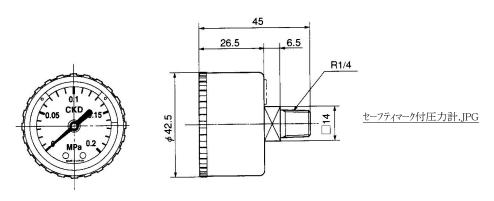


※1.セーフティゾーン設定範囲:0.03~0.2MPa ※2.セーフティゾーン設定最大幅:0.09MPa ※3.ゲージ精度:JIS B 7505 旧3.0級

※4.カバー材質:透明ナイロン



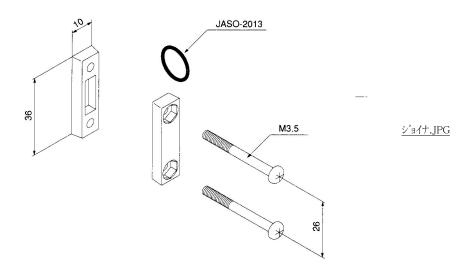


1.2.4.5 T形ブラケットセット

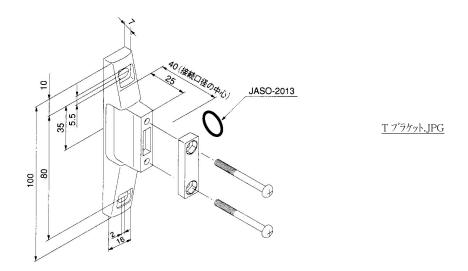



2. 注意事項

- 1)製品固有の仕様範囲で使用して下さい。仕様範囲外での使用、特殊な用途の場合にはご相談願います。
 - ●使用範囲外で使用しますと製品機能が発揮できず安全性の確保ができません。
- 2) 製品が使用環境に耐える事を確認して使用して下さい。
 - ●機能的障害を受ける環境では使用できません。
 - ●ギャップスイッチの材質は主にアルミと樹脂です。腐食性ガスの発生する雰囲気では絶対に使用しないでください。例えば、高温、薬液雰囲気、薬品、などの存在する特殊な環境、オゾン発生環境、屋外等。
- 3) 圧縮空気の特性を理解して空気圧回路を設計してください。
 - ●ギャップスイッチは小さなオリフィスが内蔵されているため、異物や切削水が混入しないように図-1 推奨回路にて清浄な空気を使用してください。

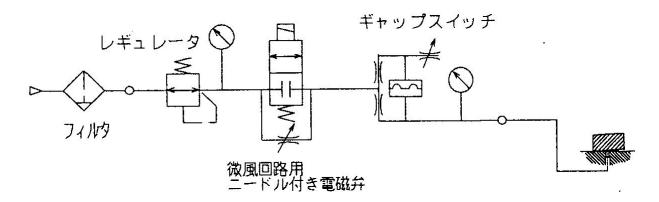

フィルタ : 5μ m 以下

レギュレータ : 低圧用

注図 1.JPG

ニードル付き電磁弁: GPS2-AB3X-□-FL-□ (3方弁不可)

図-1 基本回路

- 4)コンプレッサー油、タール状物質の混入はエアの流れの阻害となり誤動作要因となります。コンプレッサーの 点検、ドレンの排出は定期的に行ってください。
- 5)検出ノズルより切削水、油が逆流しないように常時エアを流して使用するか、または図1基本回路の様にニードル付き電磁弁を使用しバイパスより微風エアを流してください。
- 6)切り粉、グラインダーかす等はノズルに詰まる事が有ります。供給圧力を上げてもギャップスイッチの内部オリフィスが障害となりブローの効果は期待できません。図-2の様に検出ポート側へ3万弁を設けて下さい。3万弁のオリフィスは、φ2.5以上を使用してください。



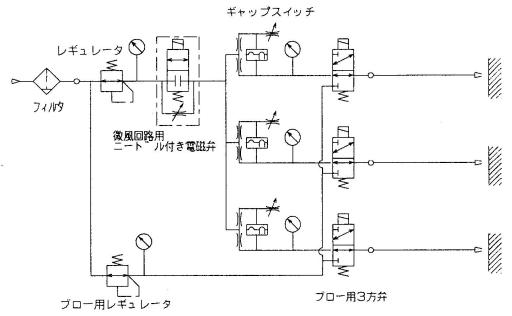


図-2 3方電磁弁を利用したブロー回路 推奨機器:M3PB210

注図 2.JPG

7)検出ノズルのエアブローを行う際、図-3,図-4の空気圧回路は、使用しないでください。図-3の場合、逆止 弁のクラッキング圧により、検出距離の長い部分で検出できなくなります。

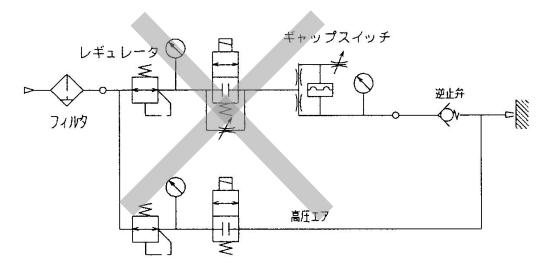


図-3 逆止弁を使用した回路

注図 3.JPG



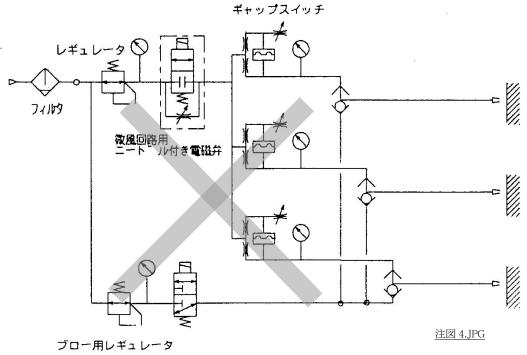


図-4 シャトル弁と2方弁の併用で使用した回路

図-4の場合、シャトル弁が有効に働くためには、最低作動圧0.03Mpaが必要です。弁をシールする力は 検出ノズルの背圧から得るため、仮にワーク無し状態ですと背圧が小さくシール力が不足し、三方弁の排気ポートから検出エアが逃げてしまいます。エアが逃げた状態でワークが着座しても背圧は立ち上がらないためギャップスイッチはOFF状態となります。図-2の様に電磁弁、またはマスタバルブで確実に切り替えてください。

- 8)検出側の配管は内径 ϕ 4、外径 ϕ 6のチューブを使用してください。
- 9)ご使用になるプログラマブルコントローラの入力ユニットに対応した出力形態(NPN、PNP)のGPS2を選定して下さい。
- 10) ギャップスイッチは空気式ブリッヂ回路を使用しています。図-5の従来からの圧力スイッチ方式とギャップスイッチの推奨回路では信号の取り込みタイミングが異なります。ご注意ください。
 - ●図-5の回路ではワークの有無に関わらず電磁弁が閉になれば圧力スイッチがOFFとなります。

	ワーク無し	ワーク有り
電磁弁閉	OFF	OFF
電磁弁開	OFF	ON

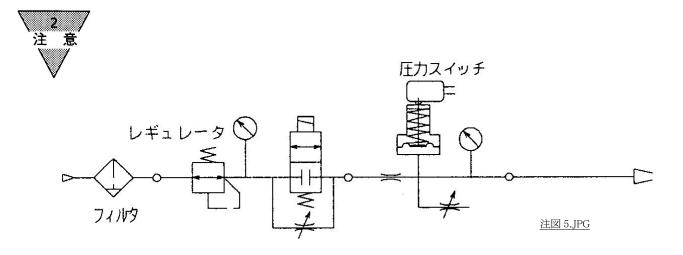


図-5 圧力スイッチ型と微風付き電磁弁

●図-6の回路では微風エアによりギャップスイッチが働きワーク有り時にONの信号を発します。

	ワーク無し	ワーク有り
電磁弁閉	OFF	ON
電磁弁開	OFF	ON

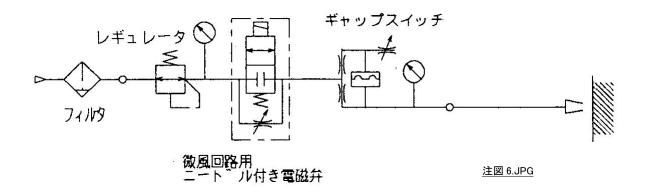


図-6 ギャップスイッチと微風付き電磁弁

- ●エアセンサの異常を検出する制御回路が組まれている時、図-5の従来型圧力スイッチ方式では電磁弁OFF時にOFF確認を行なっていましたが、図-6のギャップスイッチ基本回路では電磁弁のON時にワークが離れたタイミングを狙ってOFF確認を行ってください。また、制御回路の変更が無理な時は微風エアを完全に止めてください。この場合、ON→OFFに1秒程度の遅れが生じます。
- ●図-7 ギャップスイッチブロー付回路においてブロー中も微風エアがギャップスイッチに入り、信号はON となります。ブロー時は着座信号を受け付けない制御回路を組んでください。

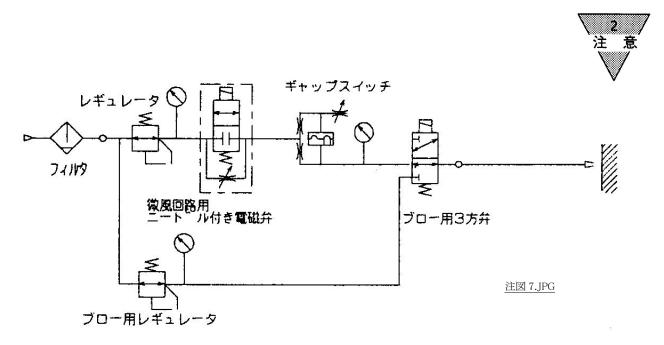


図-7 3方弁によるブロー付き回路

11) 負荷にブザーなどの容量性負荷を接続した場合、出力保護回路が作動し正常に作動しない場合があります。 負荷は定格電流のみでなく、過渡的な電流値も考慮して選定して下さい。



3. 操作に関する事項

3.1 調整方法

1)ギャップ量の調整ダイヤルの取扱い

●調整ダイヤルには検出距離が刻まれています。赤色0.05mm、青色0.1mm、黄色0.2mmとなっています。出荷時の検査は検出ノズル径 φ 1.5、内径 φ 4のナイロンチューブ 5 m で行っています。標準ノズル φ 1.5 を使用しない場合は下記の表に従って調整して下さい。

※下の表は下記の条件で使用した場合の目安です。

(条件) 供給圧力 : 100kPa

配管: $\phi 6 \times \phi 4$ チューブ、長さ5mの時

⟨GPS2-05-15⟩


		検出距離 (mm)		m)	1ノッチ当たり検出距離変化量(mm)
柞	食出ノズル径	φ 1. 0	φ 1. 5	φ 2. 0	φ 1. 0~ φ 2. 0
日	1(赤線)	0.07	0.05	0. 03	0. 005
目盛線	2(青色)	0. 14	0.09	0.06	0. 005~0. 007
禄	3(黄色)	_	0. 20	0. 14	0. 008~0. 010

$\langle GPS2-07-15 \rangle$

		検出距離 (mm)		m)	1ノッチ当たり検出距離変化量(mm)
柞	食出ノズル径	φ 1. 0	φ 1. 5	φ 2. 0	φ 1. 0~ φ 2. 0
B	1(赤線)	0. 07	0. 05	0. 03	0. 005
目盛線	2(青色)	0. 15	0. 10	0.06	0. 005~0. 007
緑	3(黄色)	_	0. 20	0. 13	0. 008~0. 010

2)マスターゲージ、スキマゲージを使用する場合


- ●ゲージをセットする人、機械を動作させる人、ギャップスイッチを調整する人の3名が必要です。機械動作をさせながらの調整となりますから3名がお互い危険の無いように注意して下さい。安全面から考えてもダイヤルメモリでの調整が有効です。
- ●マスターゲージやスキマゲージは検出ノズルに確実に押し付けなければスキマを設定できません。

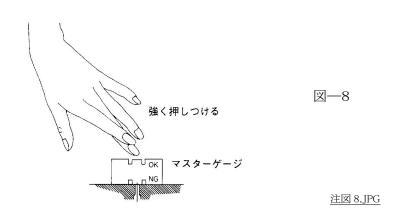



3,2 使用方法

1) 調整ダイヤルを落としたり、ぶつけたり、叩いたりすると刻まれた目盛りと検出距離の関係が変化してしまいます。十分に注意して取り扱ってください。

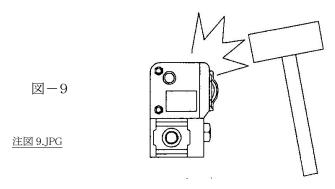

- 2)ギャップスイッチ裏側に調整禁止ラベルが貼って有ります。出荷検査時に調整されていますから、調整禁止ラベルをはがし、内部の比較ノズルを動さないでください。
- 3)ギャップスイッチー台に付き検出ノズル1ヶ所で使用してください。ギャップスイッチー台で2ノズルを使用する場合、ギャップスイッチは2ノズルの合計値で判定します。

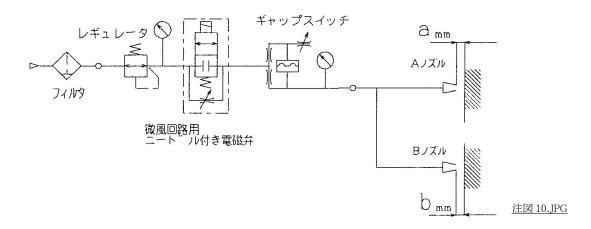


図-10 1GPS-2/ズル使用回路


a+b>設定値 OFFと判定 a+b<設定値 ONと判定

設定値が 0.05mm(赤)の時a=0mm b=0.05mm ならON a=0.03mm b=0.03mm はNGと判定します。本来はOKと判定することをご希望されているはずです。しかし、2/ズルの時は合計値で判定するためNGとなってしまいます。正確な判定のためにも、1ギャップスイッチ 1/ズルを推奨いたします。

4)作業開始直後はノズルより浸入した切削水が配管に貯まり、しばらくON状態になっています。切削水が検出エアによって排出されてから機械を動作させてください。



5)ノズルが詰まった場合はモニタ圧力計の針が圧力の高い位置で止まり、0に戻りません。ギャップスイッチ側の配管を外し、エアーガンなどで詰まった異物を吹き飛ばして下さい。それでも異物が取れないときは先端の検出ノズルを針状のもので突ついてください。

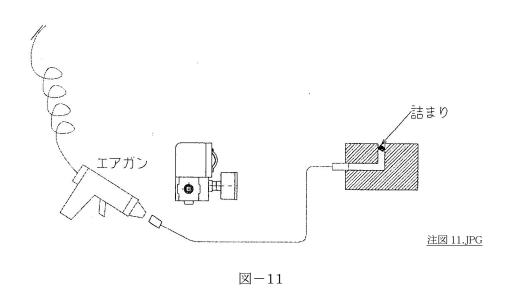

- 18 -



- 4. 据え付けに関する事項
- 4.1 取付方法
- 4.1.1 コネクタ形集中端子箱およびコネクタタイプ

コネクタはケーブル端末のナットを緩めると簡単にはずれ、ギャップスイッチの個別着脱が速やかに行えます。

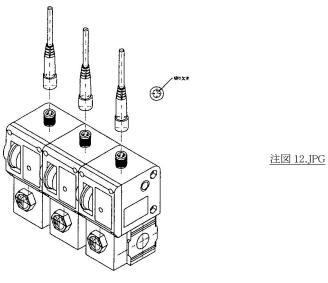


図-12 コネクタ形ケーブルの脱着図

4. 1. 2 DIN 端子タイプ

上部のM3ネジを抜けばプラグとソケットに分割されます。最初の配線に手間がかかりますが2回目からは 速やかにギャップスイッチの交換が行えます。


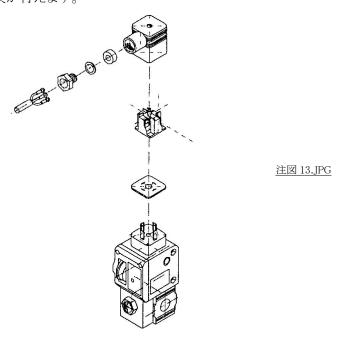


図-13 DIN端子ソケット脱着図




4.1.3 取付時の注意事項

- 1)取付時には以下のことにご注意下さい。
 - ●切削水の浸入を防ぐため、ギャップスイッチは着座面より高い位置に設置して下さい。
 - ●調整、監視、保持に必要なスペースを確保して下さい。
 - ●配管材はナイロンチューブ、ステンレス管等、錆びない材質をご使用ください。
 - ●配管前には配管内の異物、切り粉等を除去するため、エアーブローを行ってください。
 - ●機器や配管を接続する場合はシールテープや接着剤が入らないようにご注意ください。
 - ●ギャップスイッチに機器を取り付ける場合、その荷重がかからないようにご注意ください。
 - ●鋼管配管の場合、接続部に無理な曲げ力が加わりますので、配管を確実に固定して下さい。

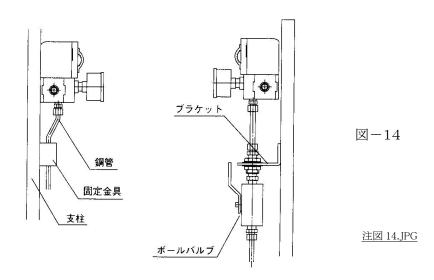

- ●ギャップスイッチに物を当てたり、叩いたりしないでください。
- ●ギャップスイッチの近くで溶接を行う時は、スパッタが当たらないようにカバー等で覆ってください。
- ●ギャップスイッチを箱に収納する場合は、必ず排気口を設け箱内の圧力が大気圧になるよう注意して下さい。 内圧が上がりますと誤作動の原因となります。
- 2) ブラケットはギャップスイッチの背面が壁に接する取付位置とT形ブラケットと併用して取り付ける場合を 考慮し、2通りの穴位置があります。

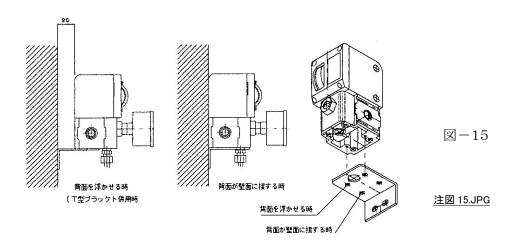



4.2 配線方法

4. 2. 1 コネクタタイプ、配線オプション (C*) コネクタタイプへの配線は、下図を参考に配線を行ってください。

コネクタPIN配列(GPS2本体側)

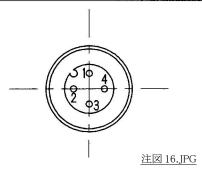


図-16

Pin N	配線オプション(-C1、-C3、-C5) リード線色	用途
1 Pin	茶	電源+
2 Pin	白	NC(未使用)
3 Pin	青	電源-
4 Pin	黒	出力

4. 2. 2 DIN端子タイプ

DIN端子箱PIN配列(GPS2本体側)

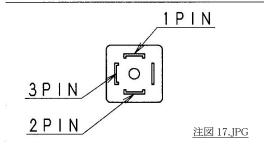


図 - 17

Pin N o. 用途 1 Pin 電源+ 電源 2 Pin 電源 出力

4.2.3 集中端子箱タイプ


図-18

注図 18.JPG



4.2.4 配線時の注意事項

1)ギャップスイッチの出力形態はNPNオープンコレクタとPNPオープンコレクタがあります。間違って購入され た場合、内部ランプは正常に作動しますが入力ユニットは信号を取り込むことが出来ませんので、必ず、ご使 用の入力ユニットに適応する出力形態を確認し、ご購入ください。

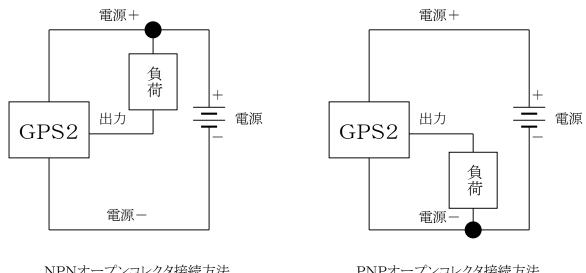

NPNオープンコレクタ接続方法

PNPオープンコレクタ接続方法

- 2) ギャップスイッチの配線を行う際、近くに動力線、電力線を通すと、サージやノイズの影響を受けギャップスイ ッチ内部のセンサ素子が劣化・破損する恐れがあります。必ず、別配線としてください。
- 3) ギャップスイッチの近くに大きなサージを発生する装置(モータ、溶接機)がある場合、サージキラーを発生源 の近くに取り付けてください。
- 4) 誤配線は、内部回路破損の原因となります。十分、ご注意の上、配線を行ってください。
- 5) 負荷短絡や過電流が流れた場合、保護回路が働きます。再起動を行うためには一旦、電源を切った後、再 投入してください。尚、その際、保護回路作動の原因を調べ、その原因を取り除いてから、投入してくださ 11
- 6) 旧ギャップスイッチとリード線の色が違います。誤配線の無いよう、十分にご注意ください。

旧GPS	新GPS2(配線オプション:ケーブル)
赤(電源+)	茶(電源+)
白 (出力)	黒(出力)
黒(電源一)	青 (電源一)
	白 (未使用)

- 7) 電源投入時の過渡的状態を避けてご使用ください。
- 8) 電源にスイッチングレギュレータをご使用になる場合は必ずFG(フレームグランド)端子を設置してください。



5. 形番表示方法

5.1 単体

1	オリフィス径
0 5	φ 0. 5
0 7	φ 0. 7

口	設定型式
15	ダイヤル形検出ノズル径


ハ	出力形態
N	NPNオープンコレクタ
Р	PNPオープンコレクタ

=	ランプ色
G	緑色LED
Y	黄色LED

ホ	配線オプション
F	DIN端子箱
C0	コネクタ(ケーブルなし)
C1	コネクタ(ケーブル1m添付)
С3	コネクタ(ケーブル3m添付)
C5	コネクタ(ケーブル5m添付)
CTL	コネクタ形集中端子箱左側組付
CTR	コネクタ形集中端子箱右側組付
TL	リード線形集中端子箱左側組付
TR	リード線形集中端子箱右側組付
端子箱用単品	
R	リード線取り出し方向右(左端取付用)
L	リード線取り出し方向左(右端取付用)
W	リード線取り出し方向両側(中間取付用)

^	アタッチメント・その他
無記号	ブラケットなし
В	ブラケット付
L	ダイヤルカバーロック付

1	圧力計
無記号	圧力計なし
G2	セイフティマーク付圧力計添付
GW2	セイフティマーク付圧力計組付

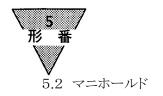

MGPS2-イ-ロ-ハニホヘ-ト-チ

イ	オリフィス径
0 5	φ 0.5
0 7	φ 0. 7

口	設定型式
15	ダイヤル形検出ノズル径

ハ	連数
2	2 連
3	3 連
4	4 連
5	5 連

-	出力形態
N	NPNオープンコレクタ
P	PNPオープンコレクタ

ホ	ランプ色
G	緑色LED
Y	黄色LED

^	配線オプション
TL	リード線形集中端子箱左側組付
TR	リード線形集中端子箱右側組付
T1	リード線形集中端子箱(左1つ目付)
T2	リード線形集中端子箱(左2つ目付)
Т3	リード線形集中端子箱(左3つ目付)
T4	リード線形集中端子箱(左4つ目付)
CTL	コネクタ形集中端子箱左側組付
CTR	コネクタ形集中端子箱右側組付
F	DIN端子箱
C0	コネクタ(ケーブル無)
C1	コネクタ(ケーブル1m添付)
СЗ	コネクタ(ケーブル3m添付)
C5	コネクタ(ケーブル5m添付)

1	アタッチメント
無記号	ブラケットなし
В	ブラケット付
L	ダイヤルカバーロック付

チ	圧力計
無記号	圧力計なし
G2	セーフティマーク付圧力計添付
GW2	セーフティマーク付圧力計組付



5.3 ユニット

UGPS2-イ-ロ-ハニホヘ-ト-チ-リ-ヌ

1 オリノイス住 0 5 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0		117,7V
□ 設定形式	1	オリフィス径
□ 設定形式		φ 0. 5
15 ダイヤル形検出ノズル径 連数	0 7	
上 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	
1 1 連 2 2 連 3 3 連 4 4 連 5 5 更	15	ダイヤル形検出ノズル径
2 2 連 3 3 連 4 4 連 5 5 連 E 出力形態 N NPNオープンコレクタ P PNPオープンコレクタ 本 ランプ色 G 緑色LED Y 黄色LED Y 黄色LED Y 黄色LED Y サード TL リード線形集中端子箱左側組付 CTL コネクタ下集中端子箱右側組付 CTL コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル無) C3 コネクタ(ケーブル3m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 サ 大クラーブルラーンの付 原数子を表示した。 大クラーンのを表示した。 アタッチメント エーフティマーク付圧力計組付 アタッチメント エーフティマーク付圧力計組付 アクターンのを表示した。 セーフティマーク付圧力計組付 アクターンのを表示した。 第2 日本のよりのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのは、またのでは	<i>/</i> \	連数
3 連 4 4 連 5 5 連	1	1 連
4 4 連 5 連 三 出力形態 N NPNオープンコレクタ P PNPオープンコレクタ ホ ランプ色 G 緑色LED Y 黄色LED Y 黄色LED Y 東色LED TL リード線形集中端子箱左側組付 TR リード線形集中端子箱右側組付 CTL コネクタ形集中端子箱右側組付 F DIN端子箱 C0 コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル3m添付) C3 コネクタ(ケーブル3m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 手 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 丁 電線接続形式 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 区 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V	2	2 連
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	3 連
国力形態	4	4 連
N NPNオープンコレクタ P PNPオープンコレクタ	5	5 連
N NPNオープンコレクタ P PNPオープンコレクタ	=	出力形態
示 ランプ色 G 緑色LED Y 黄色LED TL リード線形集中端子箱左側組付 TR リード線形集中端子箱右側組付 CTL コネクタ形集中端子箱右側組付 CTL コネクタ形集中端子箱右側組付 CTR コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル3m添付) C3 コネクタ(ケーブル5m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) E アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 手 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 「リ 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V	N	
G 緑色LED 黄色LED 丁 黄色LED 丁L リード線形集中端子箱左側組付 TR リード線形集中端子箱右側組付 CTL コネクタ形集中端子箱右側組付 CTR コネクタ形集中端子箱右側組付 CTR コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル1m添付) C3 コネクタ(ケーブル3m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 「チ 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 リ 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V	P	PNPオープンコレクタ
G 緑色LED 黄色LED 丁 黄色LED 丁L リード線形集中端子箱左側組付 TR リード線形集中端子箱右側組付 CTL コネクタ形集中端子箱右側組付 CTR コネクタ形集中端子箱右側組付 CTR コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル1m添付) C3 コネクタ(ケーブル3m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 「チ 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 リ 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V	床	ランプ色
Y 黄色LED 配線オプション TL		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Y	
TL		
TR	TI	
CTL コネクタ形集中端子箱左側組付 CTR コネクタ形集中端子箱右側組付 F DIN端子箱 C0 コネクタ (ケーブル1m添付) C3 コネクタ (ケーブル3m添付) C5 コネクタ (ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 野 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 り 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
CTR コネクタ形集中端子箱右側組付 F DIN端子箱 C0 コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル3m添付) C3 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 手 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 り 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V	1	
F DIN端子箱 C0 コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル1m添付) C3 コネクタ(ケーブル5m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 手 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 リ 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
C0 コネクタ(ケーブル無) C1 コネクタ(ケーブル1m添付) C3 コネクタ(ケーブル3m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 収 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
C1 コネクタ(ケーブル1m添付) C3 コネクタ(ケーブル3m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 野 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 型 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V	1	
C3 コネクタ(ケーブル3m添付) C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 手 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 型 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
C5 コネクタ(ケーブル5m添付) 下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 チ 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 U 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧		
下 アタッチメント L ダイヤルカバーロック付 チ 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 り 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
L ダイヤルカバーロック付 手 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 り 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
(チ) 圧力計 無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 「ツ」 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
無記号 圧力計なし GW2 セーフティマーク付圧力計組付 「リ」 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 「ヌ」 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
GW2 セーフティマーク付圧力計組付 町 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		*
リ 電線接続形式 (注) 2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
2 E DIN端子箱 2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
2 H DIN端子箱ランプ付 3 N HP端子箱ランプ付 図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
3 N HP端子箱ランプ付 ヌ 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V		
図 電磁弁電圧 1 AC100V 2 AC200V	1	
1 AC100V 2 AC200V		
2 AC200V		
	1	
3 DC24V		
	3	DC24V

注)CEマーキング対応品は、電線接続方式「2E」「2H」となります。



- 5. 4付属品
- 5.4.1 ブラケット

GPS2-B

5.4.2 端子箱

イ	端子箱
CTL	コネクタ形集中端子箱左側組付用
CTR	コネクタ形集中端子箱右側組付用
TL	リード線形集中端子箱左側組付用
TR	リード線形集中端子箱右側組付用
TW	リード線形集中端子箱中間組付用

5.4.3 セーフティーマーク付圧力計

イ	圧力表示
P02	0~0. 2MPa
P04	0∼0. 4MPa
P10	0~1. 0MPa

5. 4. 4 ニードル付電磁弁

イ	電線接続方式
2E	DIN端子箱
2H	DIN端子箱ランプ付
3N	HP端子箱ランプ付

口電磁弁電圧
AC100V
AC200V
DC24V

5.4.5 ジョイナセット

5. 4. 6 T形ブラケットセット